

取扱説明書

(取付けの説明を参照)

HYDROK

JA

取扱説明書の翻訳

目次

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 1 | 一般事項 | 8 |
| 1.1 | この取扱説明書について | 8 |
| 1.2 | 記号の説明 | 8 |
| 1.3 | 用語の定義 | 10 |
| 1.3.1 | アンクランプポジション | 10 |
| 1.3.2 | 全クランプ予備ストローク | 10 |
| 1.4 | 賠償責任の制限 | 10 |
| 1.5 | 著作権 | 10 |
| 1.6 | 同梱品 | 11 |
| 1.7 | スペア部品と付属品 | 11 |
| 1.8 | 保証期間 | 12 |
| 2 | 安全 | 13 |
| 2.1 | 作業員の責任 | 13 |
| 2.2 | 操作員の要件 | 13 |
| 2.3 | 用途に従う適切な使用 | 15 |
| 2.4 | 作業員の安全装備 | 17 |
| 2.5 | 特殊な危険 | 19 |
| 2.6 | その他の安全注意事項 | 20 |
| 2.7 | ネジ | 23 |
| 2.8 | 機能性 | 23 |
| 2.9 | 環境保護 | 24 |
| 3 | テクニカルデータ | 25 |
| 3.1 | 一般仕様 | 25 |
| 3.2 | 性能指標 | 25 |
| 3.3 | バランス精度 | 26 |
| 3.4 | 回転速度 | 26 |
| 3.5 | クランプ力のグラフ | 28 |
| 3.5.1 | サイズ 42 / 52 | 28 |
| 3.5.2 | サイズ 65 | 29 |
| 3.5.3 | サイズ 80 | 29 |
| 3.5.4 | サイズ 100 | 30 |
| 3.6 | 供給圧力の変換-作動力 | 30 |
| 3.6.1 | 用語 | 30 |
| 3.6.2 | 計算式 | 31 |
| 3.6.3 | 計算例 | 31 |
| 3.6.4 | 供給圧力-作動力図 | 32 |
| 3.7 | 運転条件 | 32 |

| | | |
|-------|-----------------|----|
| 3.8 | 型式の表示 | 32 |
| 4 | 構造と機能 | 33 |
| 4.1 | 部品の図と概要説明 | 33 |
| 4.2 | 必須付属品 | 33 |
| 4.2.1 | クランピングヘッド | 33 |
| 4.3 | オプションの付属品 | 33 |
| 4.3.1 | ジョーモジュール | 34 |
| 4.3.2 | マグネットモジュール | 34 |
| 4.3.3 | MANDO Adapt | 34 |
| 4.3.4 | モールステーパー アダプター | 34 |
| 4.3.5 | フェイスドライバー アダプター | 35 |
| 4.3.6 | 複数のクランププレート | 35 |
| 4.4 | 特殊工具 | 35 |
| 4.4.1 | 手動式コレット交換工具 | 35 |
| 4.4.2 | 空圧式コレット交換工具 | 35 |
| 5 | 用途と使用の制限 | 36 |
| 5.1 | 使用 | 36 |
| 5.2 | 使用の制限 | 36 |
| 5.2.1 | 用語 | 36 |
| 5.2.2 | 制限値 1 (ワークの長さ) | 38 |
| 5.2.3 | 制限値 2 (ワークの質量) | 39 |
| 5.2.4 | 限界値 3 (クランプ長さ) | 39 |
| 5.2.5 | 制限値 4 (力) | 40 |
| 5.2.6 | 計算例 | 52 |
| 5.3 | 油圧装置選択のサポート | 55 |
| 5.3.1 | 用語 | 55 |
| 5.3.2 | クランプおよびリリース量 | 56 |
| 5.3.3 | クランプ/リリース時間 | 56 |
| 6 | 輸送、梱包、保管 | 59 |
| 6.1 | 安全な輸送、梱包、保管 | 59 |
| 6.2 | 梱包用記号 | 60 |
| 6.3 | 輸送点検 | 61 |
| 6.4 | 開梱および社内輸送 | 61 |
| 6.5 | 梱包 | 61 |
| 6.6 | 保管 | 62 |
| 6.7 | 防錆処理 | 63 |
| 6.8 | 再保管 | 63 |
| 7 | 取付け | 64 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 7.1 | 取付け時の安全性 | 64 |
| 7.2 | はじめに | 66 |
| 7.3 | ネジ締め付けトルク | 66 |
| 7.4 | 取付けのための機械の前準備 | 68 |
| 7.5 | 製品の取付け | 69 |
| 7.5.1 | 互換性の確認 | 69 |
| 7.5.2 | 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続の準備 | 70 |
| 7.5.3 | 本製品側面にある、製品型式の油圧接続の準備 | 70 |
| 7.5.4 | 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続への取付け | 73 |
| 7.5.5 | 本製品側面にある、製品型式の油圧接続の取り付け | 76 |
| 7.6 | クランプエレメントの取付け | 79 |
| 7.7 | 換装部品の組付け | 81 |
| 7.7.1 | 取付け方法: ×箇所で側面からクサビ式で固定する | 82 |
| 7.7.2 | 取付け方法: バヨネットで ×箇所を側面からクサビ式で固定する | 83 |
| 8 | 試運転 | 85 |
| 8.1 | 起動時の安全性 | 85 |
| 8.2 | 適切な液体 | 87 |
| 8.3 | 全ストロークのチェック | 88 |
| 8.4 | チェック | 88 |
| 8.5 | ワーク | 89 |
| 8.6 | 衝突後の取り扱い | 90 |
| 9 | 加工完了後の作業 | 91 |
| 10 | 取り外し | 92 |
| 10.1 | 取り外し時の安全性 | 92 |
| 10.2 | 取り外しのための機械の前準備 | 94 |
| 10.3 | 換装部品の取り外し | 94 |
| 10.3.1 | 取り外し方法: ×箇所の側面からのクサビを緩める | 95 |
| 10.3.2 | 取り外し方法: ×箇所で側面から固定されたバヨネットを緩める | 96 |
| 10.4 | クランプエレメントの取り外し | 97 |
| 10.5 | 製品の取り外し | 99 |
| 10.5.1 | 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続からの取り外し | 99 |
| 10.5.2 | 本製品側面にある、製品型式の油圧接続からの取り外し | 101 |
| 11 | お手入れ | 103 |
| 11.1 | メンテナンス時の安全性 | 103 |
| 11.2 | メインテナンスのスケジュール | 103 |
| 11.3 | 定期メンテナンス | 105 |
| 11.4 | 清掃 | 108 |

| | | |
|------|--------------------|-----|
| 11.5 | 目視点検..... | 109 |
| 11.6 | 製品の潤滑 | 109 |
| 11.7 | 潤滑剤の使用 | 110 |
| 12 | 廃棄処理 | 111 |
| 13 | 不具合..... | 112 |
| 13.1 | 不具合発生時の処置..... | 112 |
| 13.2 | トラブルシューティング | 113 |
| 13.3 | 不具合が解決した後の起動 | 114 |
| 14 | 付属書..... | 115 |
| 14.1 | お問い合わせ | 115 |
| 14.2 | 製造者証明書 | 115 |

表一覧

| | | |
|-------|---|-----|
| 表 1: | テクニカルデータ..... | 25 |
| 表 2: | 供給圧力の変換-作動力の用語..... | 30 |
| 表 3: | 運転条件 | 32 |
| 表 4: | 用語の使用制限 | 38 |
| 表 5: | ワークの最大質量..... | 39 |
| 表 6: | クランプ力の分散幅 | 43 |
| 表 7: | 接触形状/接触時 | 43 |
| 表 8: | 接触係数 | 44 |
| 表 9: | 個別の切削力..... | 45 |
| 表 10: | 鋼材ワークの摩擦係数..... | 46 |
| 表 11: | クランピングヘッド重量 および回転軸とクランピングヘッド部重心との距離 / [m] | 47 |
| 表 12: | テールストックの最大許容把持力..... | 49 |
| 表 13: | 最大許容切削力 | 50 |
| 表 14: | 最大許容横せん断力 | 51 |
| 表 15: | 横せん断力に基づく最大許容トルク力..... | 52 |
| 表 16: | 油圧装置選択の用語 | 55 |
| 表 17: | クランプおよびリリース量 | 56 |
| 表 18: | 2lmin油圧装置のクランプ/リリース時間 | 57 |
| 表 19: | 4lmin油圧装置のクランプ/リリース時間 | 57 |
| 表 20: | 8lmin油圧装置のクランプ/リリース時間 | 58 |
| 表 21: | ネジ締め付けトルク | 67 |
| 表 22: | アルミニウム製部品のネジ締め付けトルク | 67 |
| 表 23: | ネジ込プラグのネジ締めトルク | 68 |
| 表 24: | メンテナンス表 | 104 |
| 表 25: | トラブルシューティング | 114 |

1 一般事項

1.1 この取扱説明書について

本書は本製品の安全で効率的な取扱いを目的としています。

本書は製品の一部です。いつでも手に取れるように、本製品とともに保管して下さい。すべての作業を始める前に、本説明書を注意深く最後までお読み頂き、内容をご理解下さい。ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守り下さい。

本製品を第三者に譲渡する場合は、本説明書も一緒にお渡しください。

本書の図版は基本的な理解を得ていただくために使用しており、実際の製品とは異なることがあります。



警告

個々の製品やそれらの不適切な組み合わせによって、重大な損傷が生じる可能性があります。

- 個々の製品とその組み合わせのすべての取扱説明指示を読み、それに従う必要があります。

1.2 記号の説明

本書では安全情報が一目で分かるアイコンを使用しています。安全上の注意事項は、その危険度がもたらす重大性を示すシグナルワードで説明されます。

致死事故や重傷の能性ならびに物的損害の発生を避けるために、安全上の注意事項は必ず守り、正しくお取り扱い下さい。

安全上の注意事項・表示について



危険

… 危険が回避されない場合は、その結果死亡または重傷を負うような、差し迫った危険な状態を示しています。



警告

… 危険が回避されない場合に、その結果死亡または重傷を負う可能性のある潜在的な危険がある状態を示しています。



注意

… それらが回避できなかった場合、軽傷またはケガをする可能性のある、潜在的な危険がある状態を示しています。



留意事項

… それに反した場合、物的損害が生じる可能性のある状態を示しています。

ヒントと推奨事項



情報

… 効率的で適切な使用に役立つヒント、推奨事項および損害を未然に防ぐための情報を示しています。



安全な取り扱いのための他の資料の参照を促しています。

製品や個々の部品には、警告ラベルが付いていることがあります。

致死事故や重傷の可能性ならびに物的損害の発生を避けるために、警告ラベルの指示は必ず守り、正しくお取り扱い下さい。

…溜められた応力（バネなど）の危険を警告しています。



…手を負傷する危険があることを警告しています。



…製品の取扱説明書を読む必要があることを示しています。



1.3 用語の定義

1.3.1 アンクランプポジション

アンクランプポジションは、コレットチャックのクランピングを解除するポジションです。コレットチャックがアンクランプ状態になると、ワークも同時に自由に動くようになります。

1.3.2 全クランプ予備ストローク

全クランプ予備ストロークは、ワークなしでコレットチャックでチャッキングすることです。全ストロークが送り出され、コレットチャックは予備ストロークの終端位置になります。

1.4 賠償責任の制限

本説明書のすべての記述と参照事項は、該当する各規格および規制、技術水準、ならびに当社の長年にわたる知識と経験をもとに作成しております。

製造元は次の原因による損傷に対し、一切の賠償責任を負いません。

- 設置説明書の指示を守らない使用
- 用途に従わない使用
- 適切な訓練を受けていない作業員による使用
- 無許可での改造
- 使用者による技術的な変更
- 指定されたスペア部品以外の使用
- 許可されていない付属品の使用
- 製造元の純正品以外のクランプエレメントの組付けと使用

納入契約に付随する合意された責任、普通取引約款と製造元の出荷条件、および契約締結時に有効であった法規定が適用されます。

1.5 著作権

本設置説明書は著作権で保護されており、専ら内部使用を目的としています。

製造元からの文書による許可なしに、内部使用目的以外で本取扱説明書を第三者への譲渡、あらゆる方法および形態（抜粋を含む）による複製、ならびに本書の内容を利用および／または開示することを固く禁じます。

違反した場合は損害賠償が課せられます。当社はその他、追加の要求を実施する権利を保留します。

1.6 同梱品

以下は、ご注文品の付属品として製品に同梱されます。

- HYDROK
- 取扱説明書

以下の工具が追加で必要になり、オプションとしてご注文いただけます。

- クランピングヘッド
- コレット交換工具

1.7 スペア部品と付属品



警告

誤ったスペア部品や欠陥のあるスペア部品を使用すると、重大な損傷が生じる可能性があります。

- メーカー純正のスペア部品のみご使用ください。



警告

誤ったクランプエレメントや欠陥のあるクランプエレメントを使用すると、重大な損傷が生じる可能性があります。

- 製造元純正のクランプエレメントのみご使用ください。



留意事項

誤ったスペア部品や欠陥のあるスペア部品を使用すると、製品の損傷、誤作動、あるいは機器の全損に至ることがあります。

- メーカー純正のスペア部品のみご使用ください。



留意事項

誤ったクランプエレメントや欠陥のあるクランプエレメントを使用すると、製品の損傷、誤作動、あるいは機器の全損に至ることがあります。

- 製造元純正のクランプエレメントのみご使用ください。

スペア部品と付属品は、販売代理店または直接製造元からご購入いただけます（「お問い合わせ」の章を参照）。

基本的に、消耗部品やワークが接触する部品は保証の対象外です。

1.8 保証期間

保証期間は製造元の普通取引約款に記載されています。

2 安全

このセクションでは、作業員の最大限の安全と、安全で機能不良のない運転のために、安全に関するあらゆる重要な側面について概説します。

2.1 作業員の責任

本製品は産業分野で使用されます。本製品を使って加工を行う事業主は、作業員の労働安全について法的責任を負う義務があります。

本取扱説明書の安全情報のほかに、本製品の用途に関して適用される安全性、事故防止、環境保護に関する現地の適用法規制を遵守し、工作機械の取扱説明書の説明に従って下さい。

製品の改造は禁止されています。改造に起因する負傷や物的損害は、すべて事業主の責任となります。

ただし、独自加工のためにハインブッフ社により明示的に提供された換装部品は、その限りではありません。この場合の加工は指定された制限を決して超えてはなりません。



危険

操作力が低下したり、チャック圧力が低下したりすると、ワーク飛散により重傷を負う危険があります。

- 製品の使用中に操作力やチャック圧力が低下しないように、機械側で安全性を確保してください。
- 製品を回転させて使用する場合は、「回転速度」の章の指示に順守する必要があります。
- 機械側で作動力やチャック圧力を維持する対策が講じられていない機械では、本製品の使用は禁止されます。
- 工作機械の取扱説明書に従ってください。

2.2 操作員の要件



警告

所定の資格を持たない作業員が作業した場合、本製品の誤った取り扱いによって重傷を負う危険があります。

- すべての作業は、必ず、その作業を行う資格のある専門作業員が行ってください。



警告

関係者でない人員が作業区域に許可なく立ち入ると、重傷を負う危険があります。

- 関係者以外の人員が作業区域に立ち入らないようにしてください。
- 関係者かどうかが不明な場合は、作業区域への立ち入りを拒否してください。
- 関係者以外が作業区域にいる間は、作業を中断してください。



留意事項

所定の資格を持たない作業員が作業した場合、本製品の誤った取り扱いによって重大な損傷を与える危険があります。

- すべての作業は、必ず、その作業を行う資格のある専門作業員が行ってください。

本取扱説明書では各種の作業範囲について、次の資格が指定されています。

専門作業員

専門作業員は、専門的な教育、知識、経験ならびにその地域の当該法規の知識に基づいて、割当てられた作業を実行し、起こり得る危険を把握し、回避できる人員です。

油圧機器専門作業員

油圧機器専門作業員は、従事する特殊な作業領域に関する教育訓練を受け、関連する各種基準および法規の知識を有している人員のこと指します。

油圧機器専門作業員とは、専門的な教育と経験に基づいて油圧設備での作業を遂行し、潜在的な危険を自発的に察知し、回避することができる者とします。

空圧機器専門作業員

空圧機器専門作業員は、従事する特殊な作業領域に関する教育訓練を受け、関連する各種基準および法規の知識を有している人員のこと指します。

空圧機器専門作業員とは、専門的な教育と経験に基づいて空圧設備での作業を遂行し、潜在的な危険を自発的に察知し、回避することができる者とします。

電気技術者

電気技術者とは、従事する特殊な作業領域に関する教育訓練を受け、関連する各種基準および法規の知識を有している人員のこと指します。

電気技術者とは、専門的な教育と経験に基づいて電気設備での作業を遂行し、潜在的な危険を自発的に察知し、回避することができる者とします。

研修生

研修生は、その専門分野の専門作業員による監督と指導の下でのみ、機械の作業にあたることができます。

作業を確実に実行すると期待できる作業員にしか、作業は認められません。たとえば、麻薬、アルコール、薬物例により、対応能力に影響がある者は作業員として不適合です。

作業員の選定においては、工場の拠点で適用される年齢・職業関連法規を遵守して下さい。

2.3 用途に従う適切な使用

本製品は、着脱式保護装置が付いた CE 準拠の工作機械に装着して使用するものです。

本製品は、取扱説明書に記載された用途のみに設計されています（「使用」の章を参照）。さらに、それ以外の使用目的を製造元と事業主の間の契約により取り決めることができます。

それぞれの分野の訓練を受けた専門操作員のみに、本製品の取付け、運転、メンテナンス、清掃が認められています（「操作員の要件」の章を参照）。

本製品は、指定された技術データの値の範囲でのみ運転できます（「一般仕様」および「運転条件」の章を参照）。

また、製品の使用制限を超えての使用は決してしないでください（「使用の制限」の章を参照）。

製品は定期的にお手入れしてください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。

本製品の動作信頼性は、適用が想定されるすべての関連安全基準を遵守して、指定用途に基づいて使用した場合に限り保証されます。

規定用途に従う適切な使用には、本取扱説明書のすべての記載事項を守ることも含まれます。

本製品を規定の用途に反して使用したり、規定の用途以外に使用したりする場合は製品の濫用となり、危険な状態を招く可能性があります。



危険

製品の誤った使用により重傷を負う危険があります。

- 着脱式保護装置の付いた CE 準拠の工作機械でのみ、使用してください。
- 所定の使用目的でのみお使いください（「使用方法」の章を参照）。
- 本製品は、それぞれ専門分野の訓練を受けた専門操作員のみ使用してください（「操作員の要件」の章を参照）。
- 本製品について指定されているテクニカルデータの範囲を超えた使用を禁止します（「一般仕様」と「運転条件」の章を参照）。
- ご使用にあたっては、製品の使用制限を決して超えないようにしてください（「使用の制限」の章を参照）。
- 製品は定期的にお手入れしてください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。
- 認定されている取付部品やクランプエレメントのみを装着してください。



危険

ワークなしで運転をすると物体が飛散し、重傷を負う危険があります。

- ワークを置かない状態では、決して製品を回転させないでください。
- 運転に先立ち、使用可能なすべてのクランプ位置で相応なワークをチャックしてみる必要があります。



留意事項

製品の誤った使用により物的損害が生じる可能性があります。

- 着脱式保護装置の付いた CE 準拠の工作機械でのみ、使用してください。
- 所定の使用目的でのみお使いください（「使用方法」の章を参照）。
- 本製品は、それぞれ専門分野の訓練を受けた専門操作員のみ使用してください（「操作員の要件」の章を参照）。
- 本製品について指定されているテクニカルデータの範囲を超えた使用を禁止します（「一般仕様」と「運転条件」の章を参照）。
- ご使用にあたっては、製品の使用制限を決して超えないようにしてください（「使用の制限」の章を参照）。
- 製品は定期的にお手入れしてください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。
- 認定されている取付部品やクランプエレメントのみを装着してください。

規定の用途以外での使用に起因する損傷に対する請求には一切応じかねます。

本装置の規定用途に反する使用には、たとえば以下のものがあります。

- ワークが正しくチャッキングされていない場合
- 安全注意事項を守らずに追加の保護装備なくチャッキングしたワークの加工といった、本製品での作業を行う場合
- 加工対象外の機械やワーク、換装部品に対して製品を使用する場合

2.4 作業員の安全装備

健康上のリスクを最小限にするために、作業時においては安全装備の着用が必要です。

作業中は、常にそれぞれの作業に必要な安全装備を着用して下さい。

作業区域の該当する安全装備に従って下さい。

基本的な装備

すべての作業において、基本的に以下の着用が義務づけられます。

**作業用衣服**

体型にぴったりフィットした、袖口が狭く、だぶついていない、破けにくい素材の安全作業服を着用して下さい。こうした安全作業服は、主に機械の可動部分に挟まれるのを防ぎます。指輪、ネックレス、その他のアクセサリーは身につけないで下さい。

**安全靴**

重い部品が落下した場合や、滑りやすい床での転倒から守ります。

**保護めがね**

部品の飛散や液体の飛沫から目を守ります。

**ヘアネット**

機械の回転部品に長髪が巻き込まれるのを防ぎます。

追加の安全装備

特殊な作業を行う場合には、追加の安全装備が必要です。これらの作業については、本取扱説明書のそれぞれの章で別途説明します。ここでは、追加の安全装備について説明します。

**保護手袋**

擦り傷、擦りむき、挟み込みや深い裂傷、および高温表面への接触などによる火傷から手を守ります。

**安全ヘルメット**

部品や被削材の落下や飛散から頭部を守ります。

2.5 特殊な危険

次の項では、工作機械への本製品取り付け時に発生する、その他の危険について説明します。いずれの場合も、事業主は機械のリスク評価により見つかった残留リスクを通知する義務があります。

健康上の危害を防止し、危険な状態を回避するために、ここに示した安全情報および本取扱説明書の後続の各章の注意事項を守ってください。

可動部品



警告

回転する部品や可動部品に触れて重傷を負う危険があります。

- 運転中はカバーを開けないでください。
- 運転中は回転する部品や可動部品に手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。
- カバーを開ける前に、機械のどの部分も動いていないことを確認してください。

ストローク



警告

製品のストロークにより激しい打撲や裂傷を負う危険があります。

- 可動部分には決して手を入れないでください。
- (誤った電源接続工事やプログラミングエラーなどにより) クランプ操作が不用意に開始されないようにしてください。

十分なクランプ力でチャッキングされていないワークのクランプ



危険

十分なクランプ力でワークがチャッキングされていない場合、ワーク飛散により重傷を負う危険があります。

- ワークのクランプ径はクランプ幅直径を超えてはなりません。
- ワークのクランプ力は所定の限度を超えてはなりません（「仕様の制限」の章を参照）。
- 最大性能データを超えて運転しないでください（「一般仕様」の章を参照）。

十分なクランプ力でチャッキングされていないワークのクランプ



警告

供給圧力が高すぎると、本製品の個々の部品が破損し、重傷を負う危険があります！

- 支給圧力を定期的にチェックし、必要に応じて調整してください。

鋭いエッジ部分



警告

鋭いエッジ部分やバリにより重傷を負う危険があります。

- 各部品の取付けは、それぞれの専門作業に関する資格を有する専門作業員だけが行なうことができます。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



2.6 その他の安全注意事項



危険

回転中にクランプを解除すると、ワークが飛び出して重傷を負う危険があります。

- クランピング作業は、ワークの回転時には決して行わないでください。



警告

シール材が装着されていない、または損傷していると、高圧下で媒体の漏出し重傷を負う危険があります。

- すべての媒体接続部にはシール材が装着され、損傷していない状態であることを確認します。
- 組み付け時やお手入れ時には毎回、シール材を潤滑してください。



警告

機械の作業領域に立ち入ることで頭に重傷を負う危険があります。

- 切削工具や鋭利な物体がそこに置かれていない、またはそれにカバーがかかっている場合にのみ、機械の作業領域に立ち入ることができます。
- 機械の作業領域のなかでは、部品が落下する危険がある位置に頭部が来ないようにしてください。



警告

機械のスピンドルの回転時に身体の一部が挟まり、重傷を負う危険があります。

- 機械のスピンドルが回転している間、は決して製品に手を入れないでください。
- 製品で作業する前に、機械のスピンドルの作動が終了して切断されていることを確認してください。



警告

スリットやピン穴に指を差し込むと、重傷を負う危険があります。

- スリットやピン穴には決して指を入れないでください。



警告

クランプを解除すると、ワークが落下し、重傷を負う危険があります。

- ワークのクランプを解除するときは、必ず、ワークが落下しないように固定されていることを確認してください。



警告

損傷した製品や部品、またはそれらの付属品を使用すると、重傷を負う危険があります。

- 製品やその部品および付属品は、目に見える損傷がないか、定期的に点検してください（「点検」および「清掃」の章を参照）。
- 損傷した製品や部品、またはそれらの付属品の使用は禁止されています。
- 損傷がある場合はすぐに事業主に連絡してください。
- 損傷した部品/付属品は製造元純正のスペア部品/付属品と交換する必要があります。



注意

摩耗や再加工を繰り返すことで鋭利なエッジやバリができる、深い切り傷を負うことがあります。

- 鋭利なエッジやバリは除去してください。
- 消耗した部品は、必要に応じて製造元の純正スペア部品と交換してください。



注意

漏れた液剤を踏んで滑ることで怪我をすることがあります！

- 液剤が漏れていなか、確認してください。
- 本製品を完全に空にしてください。



留意事項

回転中にクランプを解除すると、ワークが飛び出して工作機械に重大な損傷を生じる可能性があります。

- クランピング作業は、ワークの回転時には決して行わないでください。



留意事項

誤ったネジを緩めることにより、物的損害が生じる可能性があります。

- シールワックスで密閉されたネジは緩めないください。

2.7 ネジ



警告

不適切な取り付けや取り扱いでネジや位置決めネジが緩んで重傷を負う危険があります。

- シールワックスで密閉されたネジは緩めないください。
- 製品に取り付けられた、接着されたネジや位置決めネジは、市販の中ぐらいのネジロックで固定し直し、規定の締付けトルクで締め付ける必要があります（製品仕様または「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。新たに組付けるときには、予めネジと内部スレッドを清掃し、脱脂する必要があります。
- シールワックスで密閉され、まだ接着しているネジや位置決めネジは、規定の締付けトルクで締め付ける必要があります（製品仕様または「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。
- これについて不明点がある場合は、直ちに製造元に連絡して、対応を問い合わせて下さい。

2.8 機能性



警告

製品のひどい汚れにより重傷を負う危険があります。

- 指定された清掃方法と清掃頻度は必ず守ってください（「清掃」の章を参照）。

2.9 環境保護



留意事項

環境に有害な物質の誤った使用や誤った廃棄により、環境に重大な損傷や支障を及ぼす危険があります。

- 環境にとって危険な物質を不注意で放出した場合は、直ちに適切な措置を講じて下さい。
- 疑わしい場合は、その事実を当該の地域当局に通報してください。

使用されている、環境に危険な物質は次のとおりです。

潤滑剤、添加剤、燃料

グリースやオイルなどの潤滑剤には毒性物質が含まれている場合があります。これらは一般ゴミとして廃棄できません。

環境に有害な物質は、専門業者に廃棄を委託する必要があります（「廃棄」の章を参照）。

3 テクニカルデータ

3.1 一般仕様

| サイズ | クランプ範囲 (mm) | 軸方向リリースストローケ (mm) | 軸方向クランプ予備ストローケ (mm) | 半径方向クランプ径 (mm) | 半径方向予備ストローケ (mm) | 合計重量 (kg) | 寸法 [長さ x 幅 x 高さ] [mm] | 最大回転速度 (min ⁻¹) | 供給圧力 p _{max.} [bar] | 軸方向クランプ力 F _{ax max.} (kN) | 半径方向クランプ力 F _{rad max.} (kN) | nバランス精度 (対象面) G |
|-----|-------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 42 | 4-42 | 2.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12 | 154 x 154 x 120 | 1000 | 40 | 35 | 80 | 30/1 |
| 52 | 3-52 | 2.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12 | 154 x 154 x 120 | 1000 | 40 | 35 | 80 | 30/1 |
| 65 | 3-65 | 2.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 15 | 174 x 174 x 130 | 1000 | 40 | 45 | 105 | 30/1 |
| 80 | 5-80 | 2.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 17.5 | 186 x 186 x 130 | 1000 | 40 | 50 | 115 | 30/1 |
| 100 | 15-100 | 5 | 3 | 2.0 | 1.5 | 29 | 229 x 229 x 140 | 1000 | 40 | 65 | 150 | 30/1 |

表 1: テクニカルデータ

3.2 性能指標

留意事項

最大性能データを超える状態で製品や工作機械を使用することにより、物的損害が生じる可能性があります。

- 製品の最大性能データを超えた運転はしないでください。
- 使用されるすべての製品の中で、最も低い最大性能データを超えないようしてください。
- 製品は、同じ性能仕様の工作機械でのみ使用してください。

情報

最大性能データはそれぞれの製品に付いています。摩耗により性能データが判読不能となっている場合は、取扱説明書で確認してください。

どれだけの作動力が得られるかは、製品の状態（潤滑状態と汚れの程度）によって異なります（「メインテナンスのスケジュール」の章を参照）。

作動力の結果として得られるクランプ力は、定期的に検査する必要があります。そのためには、据付式のクランプ力測定を行います。

測定されたクランプ力は許容範囲内でなければなりません（「クランプ力のグラフ」の章を参照）。

3.3 バランス精度

本製品のバランスは工場出荷時に設定されています（バランス精度については、「一般仕様」の章を参照）。



危険

製品のバランスがとれていない場合、部品が飛び出して重傷を負う危険があります。

- 非軸対称ワークはチャッキングしないか、または製造元にご相談のうえ、チャッキングして下さい。
- 製品のバランス調整ねじとバランス調整ウェイトは、決して外さないで下さい。



留意事項

バランスがとれていない製品による加工で物的損害が生じる可能性があります。

- 非軸対称ワークはチャッキングしないか、または製造元にご相談のうえ、チャッキングして下さい。
- 製品のバランス調整ねじとバランス調整ウェイトは、決して外さないで下さい。

3.4 回転速度

本製品は旋盤加工に使用できるように設計されています。最大回転速度は製品に記載されています（最大回転速度については「一般仕様」の章を参照）。

製品の高速で安全に使用は、作動力/供給圧力を確保することに加えて、ピストン位置を照会する場合にのみ可能なものです。

製品が回転している間、ピストンは決して製品のトップ位置にあってはなりません。ピストン位置は、製品に組み込まれた PEL 測定ノズルを制御する圧縮エアを介して照会されます。PEL システムと、測定ノズルへの圧縮エアの供給ラインが機械側で利用可能でなければなりません。PEL

システムのメーカーによっては、ピストン位置の信頼性の高い検出を可能にするために PEL 壓力スイッチも必要です。



危険

本製品を不適切に使用すると、部品の脱落により重傷を負う危険があります！

- 本製品の回転は、液剤の供給を監視した状態のみで実施してください。
- 側面から供給した状態での使用の場合、本製品は絶対に回転させないでください。



危険

各種製品を不適切に組み合わせると、部品が飛び出して重傷を負う危険があります。

- 組み合わせる製品について記載された最大回転速度のうち、必ず、最も低い回転速度を使用してください。



危険

遠心力によりクランプ力が低下し、ワークが飛び出して重傷を負う危険があります。

- ワークを置かない状態では、決して製品を回転させないで下さい。
- クランプ位置が複数ある場合は、それぞれに合ったワークをクランプしてください。
- また、必要に応じて加工力を調整してください。

3.5 クランプ力のグラフ

クランプ力のグラフは、半径方向クランプ力が軸方向の作用力に応じて動ける許容範囲を示します。

クランプ力のグラフに、摩擦とクランプ径の影響を示します。



警告


クランプ力が低すぎると、重傷を負う危険があります。

- 半径方向クランプ力 F_{rad} の測定値は、許容範囲内でなければなりません。
- 測定値が許容範囲外であった場合は、製品を必ず清掃し（「清掃」の章を参照）、もう一度クランプ力を測定してください。
- 清掃した後の測定値がまだ許容範囲外である場合は、製造元にご連絡ください。

3.5.1 サイズ 42 / 52

例：

供給圧力 p が 25 バールの場合、半径方向のクランプ力 F_{rad} は 19 kN から 58 kN の範囲になります。

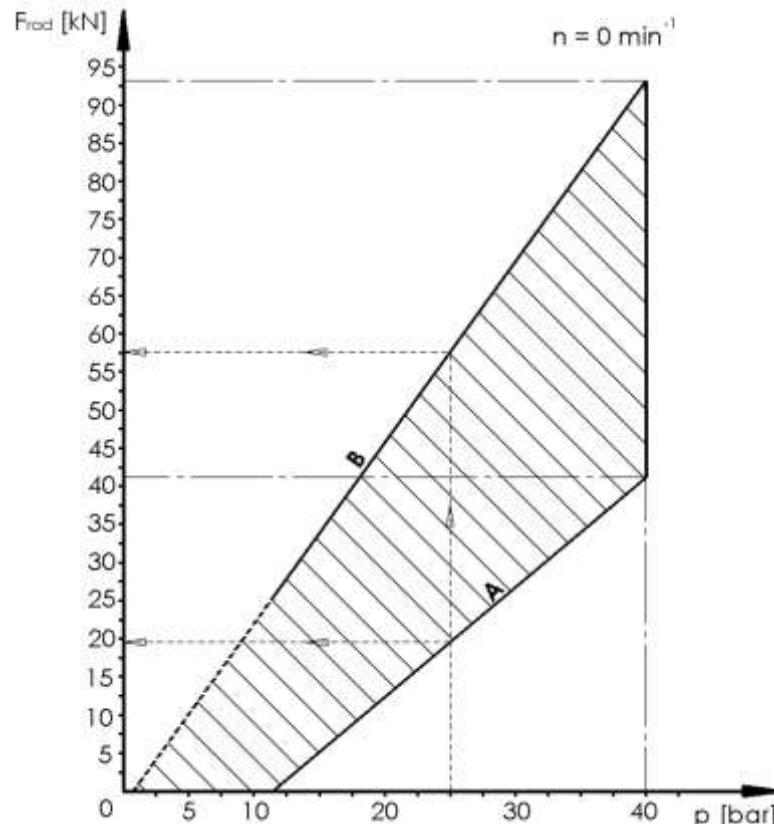


A 下限値
B 上限値

3.5.2 サイズ 65

例:

供給圧力 p が 25 バールの場合、半径方向のクランプ力 F_{rad} は 34 kN から 76 kN の範囲になります。

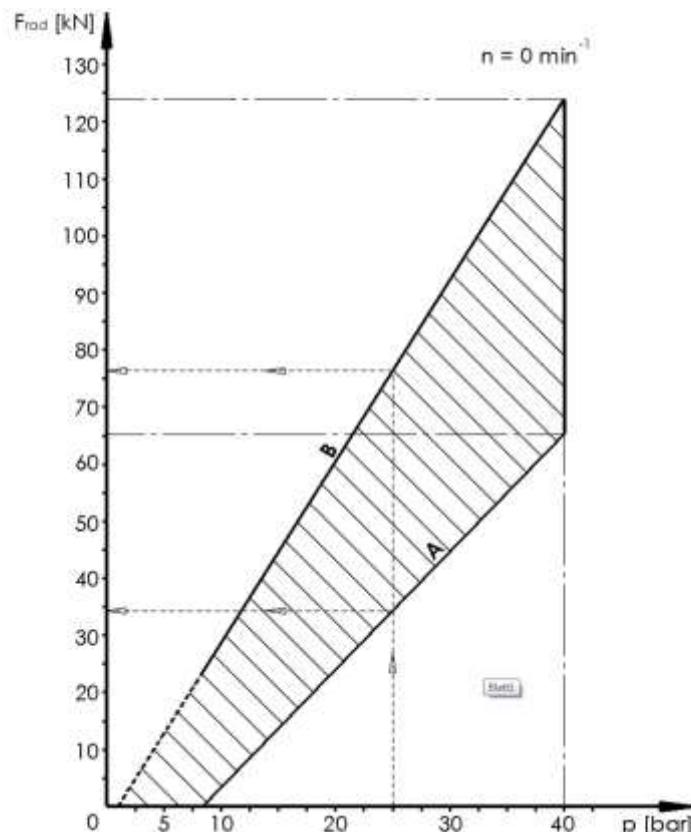


A 下限値

B 上限値

3.5.3 サイズ 80

例:

供給圧力 p が 25 バールの場合、半径方向のクランプ力 F_{rad} は 38 kN から 85 kN の範囲になります。

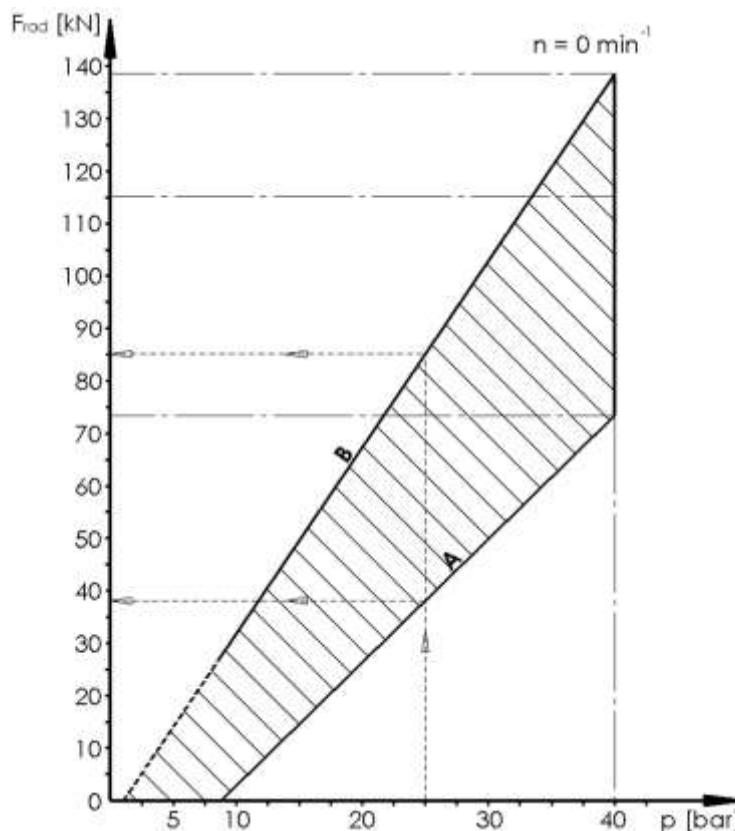

A 下限値


B 上限値

3.5.4 サイズ 100

例:

供給圧力 p が 25 バールの場合、半径方向のクランプ力 F_{rad} は 64 kN から 104 kN の範囲になります。

A 下限値
B 上限値

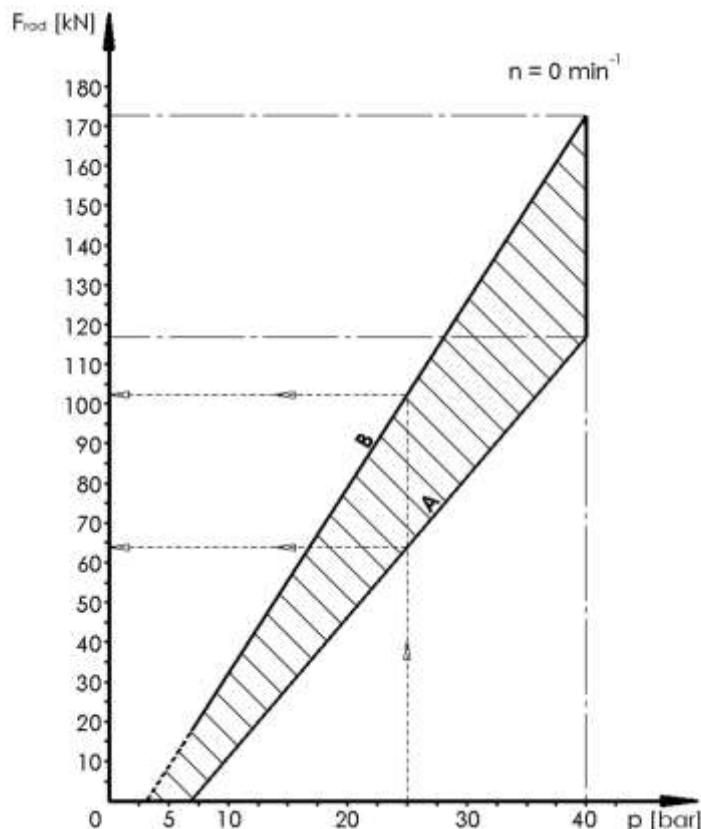

3.6 供給圧力の変換-作動力

機械設定を正しく行うためには、供給圧力を作動力に、またはその逆に変換する必要があります。

3.6.1 用語

| 記号 | 単位 | 説明 |
|---------------|-----|----------|
| F_{ax} | kN | 軸方向作動力 |
| $F_{ax\ max}$ | kN | 軸方向最大作動力 |
| p | bar | 供給圧力 |
| p_{max} | bar | 最大供給圧力 |

表 2: 供給圧力の変換-作動力の用語

3.6.2 計算式

特定の作動力を達成するために設定しなければならない供給圧力を決定する際には、次の式を適用します：

$$p = \frac{p_{max} * F_{ax}}{F_{ax\ max}}$$



情報

最大供給圧力 p_{max} および最大作動力 $F_{ax\ max}$ は、「一般仕様」の章に記載されています。

設定された供給圧力による作動力を決定するために次の式を適用します：

$$F_{ax} = \frac{F_{ax\ max} * p}{p_{max}}$$



情報

最大供給圧力 p_{max} および最大作動力 $F_{ax\ max}$ は、「一般仕様」の章に記載されています。

3.6.3 計算例

クランピングヘッドとコレットチャック

- ハイドロック サイズ 52

作動力

- 設定する作動力 $F_{ax} = 20kN$

計算式

$$p = \frac{p_{max} * F_{ax}}{F_{ax\ max}} = \frac{40bar * 20kN}{35kN} = 23bar$$

3.6.4 供給圧力-作動力図


例 1:

25 バールの供給圧力の場合、サイズ 65 の軸方向作動力は 27.5 kN で、サイズ 100 の場合は 40 kN です。

例 2:

必要な軸方向の作動力が 30 kN の場合、サイズ 65 の場合は 27 バールの供給圧力を適用する必要があります。

- A サイズ 42 / 52
- B サイズ 65
- C サイズ 80
- D サイズ 100

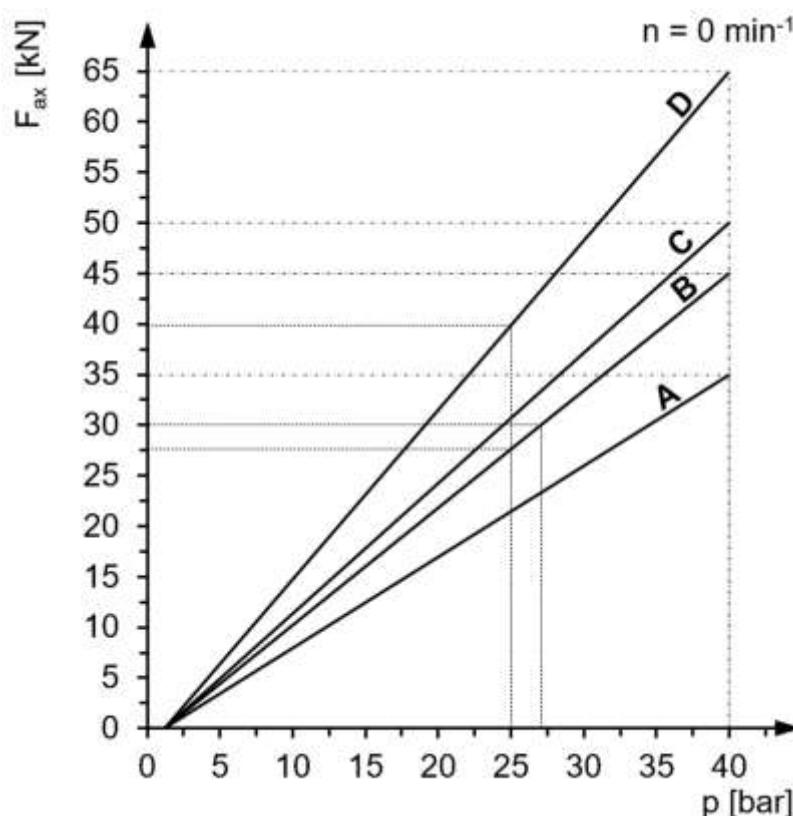

3.7 運転条件

| 指定値 | 値 | 単位 |
|---------------|-------|-----|
| 使用温度範囲 (周囲温度) | 15~65 | ° C |
| ワークの温度 | ≤ 80 | ° C |
| 相対湿度 | ≤ 80 | % |

表 3: 運転条件


3.8 型式の表示

型式は各製品に表示されており、以下の内容が記載されています。

- 製造者
- 製品名称
- ID 番号 (#記号で示されています)
- 製造年
- 最大回転速度 $n [min^{-1}]$
- 最大作動力 $F_{ax\ max} [kN]$
- 最大クランプ力 $F_{rad\ max} [kN]$
- 最大供給圧力 $p_{max} [bar]$

4 構造と機能

4.1 部品の図と概要説明

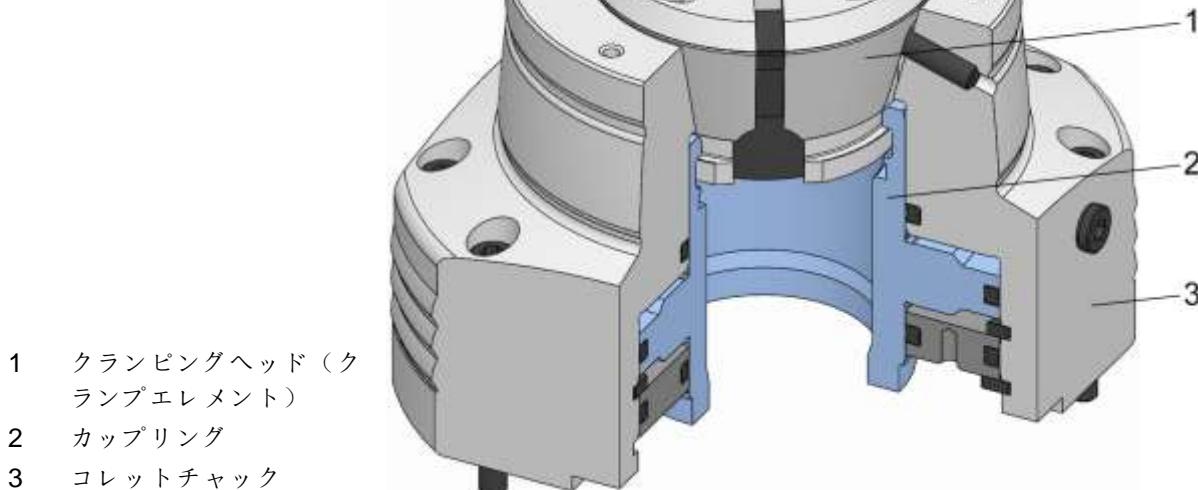

コレットチャックは機械テーブルにねじ込まれています。

液剤の供給は、コレットチャックに接続されています。

クランプエレメントは適したコレット交換工具によりコレットチャックに組み込まれ、加工対象のワークをチャッキングします。

クランプエレメントは、クランプ中に軸方向の動作を実行します。

可動式カップリングが固定された円錐部にクランプエレメントを引き込みます。

4.2 必須付属品

4.2.1 クランピングヘッド

クランピングヘッドによって加工対象のワークを把持します。クランピングヘッドは硬スチール部分とラバー部分からなり、特殊なラバーモールディング（加硫接着）により接合されています。

ワークの要件に応じて適切なサイズ、クランプ面形状、クランプボア形状などをお選びいただけます。

4.3 オプションの付属品


以下のオプション付属品を各種の製品サイズでご用意しています。

4.3.1 ジョーモジュール




ジョーモジュールはクランプジョーを取り付けるためのアダプターです。ジョーモジュールを使用すると、クランプ装置のクランプ範囲直径を拡大できます。

4.3.2 マグネットモジュール

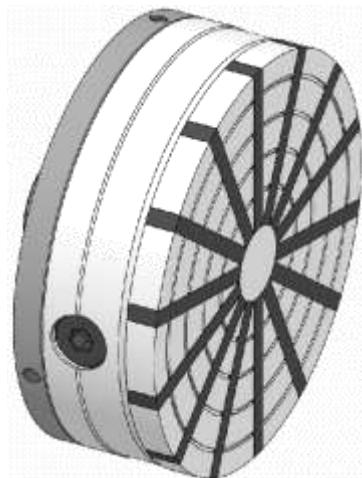

マグネットモジュールは研削加工や旋盤加工を行う強磁性素材を取り付けるためのアダプターです。

4.3.3 MANDO Adapt

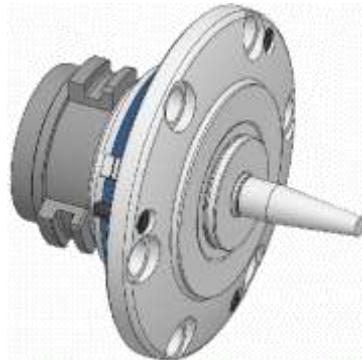


MANDO Adapt を使用すると、ワークの内径クランプが可能になります。

4.3.4 モールステーパー アダプター




モールステーパー アダプターを使用すると、モールステーパー接合部を介して各種アダプターが使用できるようになります。

4.3.5 フェイスドライバー アダプター

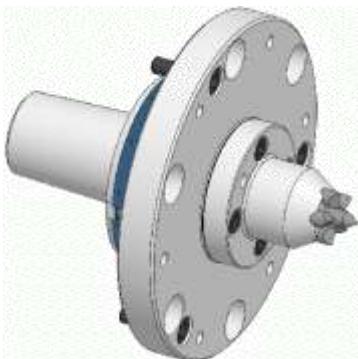

フェイスドライバー アダプターを使用することによって、フェイスドライバー全長を上回る長さのワークを加工できます。


4.3.6 複数のクランププレート

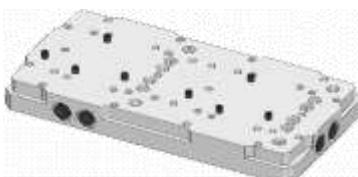

複数のクランププレートを使用して、最大 4 つの油圧式コレットチャックを一列または正方形に取り付けることができます。


4.4 特殊工具

4.4.1 手動式コレット交換工具

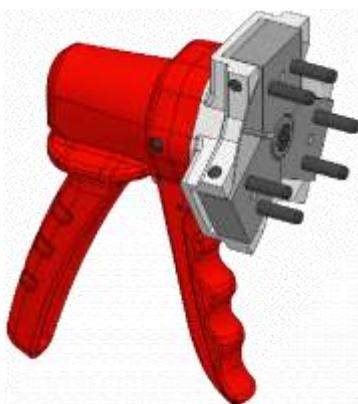

コレット交換工具のピンをクランピングヘッド端面の穴に差し込みます。コレット交換工具を手動で操作し、クランピングヘッドをコレットチャックに取り付けます。コレット交換工具は、サイズに応じて片手または両手で操作できるように作られています。クランピングヘッドはコレット交換工具にチャックされ、交換工具によりコレットチャックに取り付けられます。

4.4.2 空圧式コレット交換工具

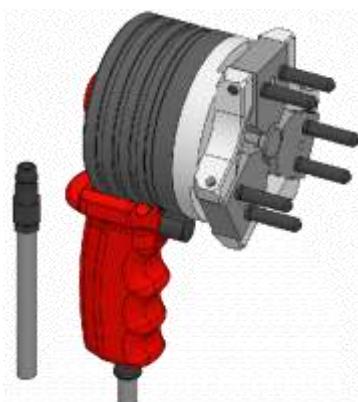

コレット交換工具のピンをクランピングヘッド端面の穴に差し込みます。コレット交換工具をエア一圧により駆動し、クランピングヘッドをコレットチャックに取り付けます。コレット交換工具は、サイズに応じて片手または両手で操作できるように作られています。クランピングヘッドはコレット交換工具にチャックされ、交換工具によりコレットチャックに取り付けられます。

5 用途と使用の制限

5.1 使用

本製品は、ワークを機械加工するために、ワークをクランプするためのコレットチャックです。

本製品は、適切な液体を使用する場合のみ操作することができます。

一般的な用途のほかにも、必要に応じて本製品は本書に記載された特殊用途にも使用できるように設計、開発されています（詳細はクランプ製図または注文内容をご覧ください）。

記載されている用途以外での使用には製造者の明示的な許可が必要です。

製造元が提供する互換性のある各種アダプターを使えば、コレットチャックを素早く別のチャッキング用に換装できます。

5.2 使用の制限

ワークの機械加工においては、クランピングヘッドとコレットチャックにこの利用制限が適用されます。

4種類のコレットチャックとクランピングヘッドチャックにそれぞれ使用制限がありますので、これらについてはご利用の前に個別にご確認ください。

5.2.1 用語


| 記号 | 単位 | 説明 |
|----------|----|-----------------------------|
| a_p | mm | 旋回加工の切削深さ |
| c | - | 接触係数 |
| D | mm | クランピングヘッドのクランプ径 |
| D_B | mm | 穴の直径 |
| d_{sp} | mm | クランプ径 |
| d_z | mm | 旋回加工の切削径 |
| f | mm | 旋回加工の送り / 回転 穴あけ加工の送り/切削 |
| F_{ax} | kN | 軸方向作動力 |
| F_B | N | 穴あけ加工の送り力 |
| F_c | N | 旋回加工の切削力 |

| 記号 | 単位 | 説明 |
|----------------|------------------|--|
| $F_{c\ max}$ | N | 旋回加工の最大切削力 |
| f_{fz} | N | 回転補正のための追加クランプ力 |
| F_G | N | ワークの重量 |
| f_n | mm | 穴あけ加工の送り / 回転 |
| F_q | N | せん断力 |
| $F_{q\ max}$ | N | 最大許容横せん断力 |
| F_{rad} | N | 半径方向のクランプ力 |
| $F_{rad\ erf}$ | N | 必要な半径方向クランプ力 |
| F_{sk} | N | ワークがずれないためのクランプ力 |
| F_{sz} | N | 旋回および穴あけ時のチャック軸方向の切削力とトルク力を受け止めるためのクランプ力 |
| F_t | kN | テールストック把持力 |
| $F_{t\ max}$ | kN | 最大テールストック把持力 |
| k_c | $\frac{N}{mm^2}$ | 特別切削力 |
| L | mm | チャックの合計サイズ |
| L_a | mm | ワーク突出長さ |
| L_g | mm | ワーク中心とクランプ部間の距離 |
| L_q | mm | 穴あけ加工部とクランプ部間の半径方向距離 |
| L_{sp} | mm | クランプ長さ |
| $L_{sp\ min}$ | mm | 必要最小クランプ長さ |
| $L_{sp\ v}$ | mm | 合計クランプ幅 |
| L_w | mm | ワーク長 |
| L_v | mm | クランピングヘッド突出部分 |
| L_z | mm | 旋回時の「加工部-クランプ部」間の距離 |
| m | kg | クランピングヘッドの重量 |
| M_B | Nmm | 穴あけ加工のトルク力 |

| 記号 | 単位 | 説明 |
|--------------|------------|------------------------------|
| M_q | Nm | チャック軸に対する横せん断力に基づくトルク力 |
| $M_{q\ max}$ | Nm | チャック軸に対する横せん断力に基づく最大トルク力 |
| m_w | kg | ワークの重量 |
| $m_{w\ max}$ | kg | ワークの最大質量 |
| n | min^{-1} | 回転速度 |
| P | - | 加工技術者 |
| r_s | m | クランピングヘッド部の重心点からチャック回転軸までの距離 |
| S | - | クランプ力と分散幅の係数 |
| μ_a | - | 軸方向の摩擦係数 |
| μ_t | - | 半径方向の摩擦係数 |

表 4: 用語の使用制限

次の図は、以下の計算例で使用されるクランプ力とトルク力を表しています。

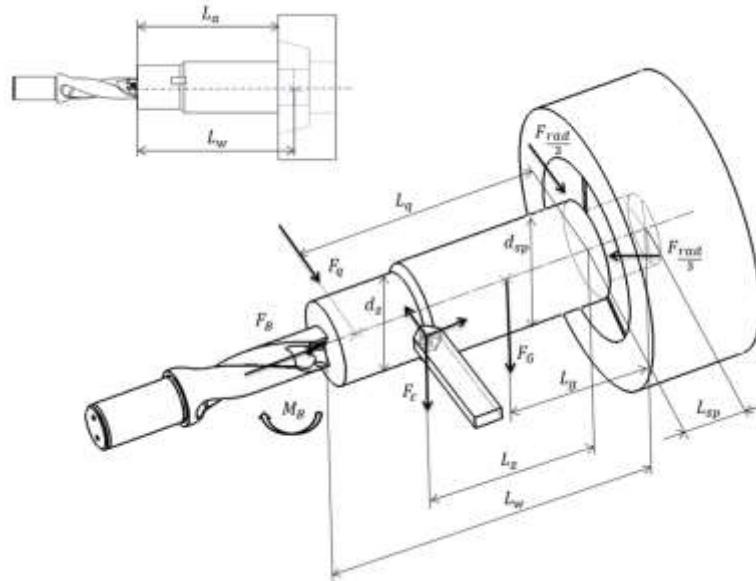

$$F_G [N] = m_w [kg] * 9,81 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

5.2.2 制限値 1 (ワークの長さ)

固定振れ止めやテールストックなどの補助具なしで加工できる最大突出長さは、クランプ径の最大 6 倍です。

5.2.3 制限値 2 (ワークの質量)

ワークの最大質量は、クランピングヘッドとコレットチャックのサイズによって異なります（表5を参照）。

（これらの値は個々のワークのものです。バー加工には別の制限値が適用されます）

| クランピングヘッドとコレットチャックのサイズ | ワークの最大質量 $m_{w\ max}[kg]$ | |
|------------------------|---------------------------|----------|
| | 水平方向での使用 | 垂直方向での使用 |
| 32 | 12 | 18 |
| 42 | 20 | 30 |
| 52 | 28 | 40 |
| 65 | 40 | 60 |
| 80 | 50 | 75 |
| 100 | 65 | 100 |
| 125 | 80 | 120 |
| 140 | 100 | 150 |
| 160 | 120 | 180 |


表5: ワークの最大質量

5.2.4 限界値 3 (クランプ長さ)

クランプ長さは、必要最小限のクランプ長さ $L_{sp} \geq L_{sp\ min}$ を下回ってはなりません。

この計算において、クランピングヘッドの突出部分の長さ L_v は全く考慮しません。）

クランプ穴（ヘッドのくぼみ）が下にある場合は、クランピングヘッドに場合によって必要となるアンダーカットをクランプ長さの計算に加味するように留意してください。

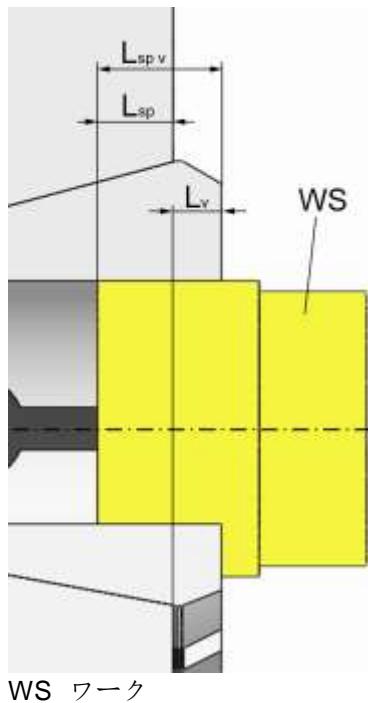

WS ワーク

クランプ長さは次のように計算します。

$$L_{sp} = L_{sp\ v} - L_v$$

一般に、 $L_{sp} \geq 0,08 * d_{sp}$

さらに、以下が適用されます。

$$L_{sp} \geq 2,8mm$$

(平滑なクランプ穴ありクランピングヘッドを装着した場合)

$$L_{sp} \geq 13mm$$

(縦溝横溝付きクランピングヘッドを装着した場合)

最初の閉止スタッドによるクランピングヘッドの取り付けでは、これとは異なる仕様が適用され、より高い数値になることもあります。これらの仕様については必要に応じて製造元にお問合せください。

$$L_{sp} \geq 7mm$$

(Z 溝切り付きクランピングヘッドを装着した場合)

$$L_{sp} \geq 5mm$$

(F 溝切り付きクランピングヘッドを装着した場合)

既存のクランプ製図内のクランプ幅が、ハインブッフによって指定されたクランプ幅と異なり、それより狭い場合は、それぞれの場合の個別の限界値に基づいてそのクランプ幅を検証し、十分なクランプができる値として判定されました。

5.2.5 制限値 4 (力)

ワークに外部から印加する力は、以下の計算式で決定されます。

その際には以下の点を判断する必要があります。

1. 外部からの力とトルクを受け入れるために必要なクランプ力を、クランプ装置で起動できるかどうか。
2. 外部からの力でクランプ装置が目に見えるまたは目に見えない損傷を受けるかどうか。

クランピングヘッドおよび最終的にクランプ装置に作用する力とトルク力には、基本的に次の要素が関連します。

- a) 印加される加工の力とトルク力
- b) ワーク自身の質量
- c) クランピングヘッドの重量による遠心力
- d) テールストック把持力（該当する場合）

外部から作用する力に関する基本要件



警告

安全に切削するための基本要件が満たされていない場合、重傷を負う危険があります。

- 安全に切削を行うためには、常に基本要件を遵守する必要があります。

以下の基本要件を守ってください。

1 基本要件

$$F_{rad} \geq F_{rad\ erf}$$

かつ

2 基本要件

$$F_t \leq F_{t\ max}$$

かつ

3 基本要件

$$F_c \leq F_{c\ max}$$

(旋盤加工や軸方向穴あけ加工の場合)

かつ

4 基本要件

$$F_q \leq F_{q\ max}$$

(半径中心部方向の穴あけ加工やそれと同等の負荷がかかる場合。半径方向の力とその結果生じるトルク力が中心に向かわない場合は、中心以外の実際の切削力を考慮することができます。)

かつ

5 基本要件

$$M_q \leq M_{q\ max}$$

(半径中心部方向の穴あけ加工やそれと同等の負荷がかかる場合。半径方向の力とその結果生じるトルク力が中心に向かわない場合は、中心以外の実際の切削力を考慮することができます。)

これらの基本要件では、旋盤加工や軸方向または半径方向の穴あけ加工用に、ワークにクランピングヘッドとコレットチャックを取り付ける場合もあります。たとえばワーク周囲のフライス加工や軸方向半径方向のフライス加工のような別の加工作業のためにクランピングヘッドとコレットチャックを取り付けることも基本的に可能です。ただし、その際には事業主が、そこで生じる力とトルク力を旋盤加工や穴あけ加工の許容値と比較し、使用が可能であるかを検証する必要があります。

5.2.5.1 基本要件 1: $F_{rad} \geq F_{rad\ erf}$

必要なクランプ力の計算

次の式により、回転速度で必要なクランプ力 $F_{rad\ erf}$ を求めます。

この式は縦旋盤加工にも面旋盤加工にも当てはまります。ワーク前面の穴あけ加工も計算できます。重複加工や同時加工（ターレットを使った複数ワーク加工など）も、計算で行うことができます。それぞれの加工に必要な半径方向のクランプ力を足せばよいのです。

ただし、軸方向の穴あけ加工と旋盤加工を同時にを行うことはほとんどありません。一般に、こうした加工は回転方向が反対になるため、同時に作業できないからです。

計算では最大の力がかかる点、つまり、加工で一番負荷がかかる時点を基本にして計算します。それが不明な場合は、一番大きな負荷がかかる点を割り出すために、複数の切削操作状況を確認する必要があります。

半径方向の穴あけ作業では、必要な半径方向のクランプ力 $F_{rad\ erf}$ を求めるほか、特に作業開始時の横せん断力 F_q と、その結果生じるトルク力 M_q が重要になります。

クランプ力の分散幅

クランプ力分散幅係数 S は、次の表を参照してください。

これらの分散幅係数の値は、使用説明書に従って定期的にメンテナンスを行い、潤滑を施して製品を使用した場合のみ有効です。

毎回の試運転前および連続 100 時間のチャッキングごとに、適切な測定機器により半径方向のクランプ力を測定している限り、計算によって求められた「検証済みの」低いクランプ力分散幅係数を使用して加工できます。

| クランピング ヘッドとコレ ットチャック のサイズ | 半径方向のク ランプ予備ス トローク径 (mm) | クランプ力と 分散幅の係数 S | クランプ力と 分散幅の係数 S (検証済み) |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 32 | 1.0 | 2.8* | 1.3 |
| 42 | 1.0 | 2.0* | 1.3 |
| 52 | 1.0 | 2.0* | 1.3 |
| 65 | 1.0 | 1.6* | 1.3 |
| 80 | 1.0 | 1.6* | 1.3 |
| 100 | 1.5 | 1.45 | 1.3 |

| クランピング ヘッドとコレ ットチャック のサイズ | 半径方向のク ランプ予備ス トローク径 (mm) | クランプ力と 分散幅の係数 <i>S</i> | クランプ力と 分散幅の係数 <i>S</i> (検証済み) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 125 | 2.5 | 1.45 | 1.3 |
| 140 | 1.5 | 1.45 | 1.3 |
| 160 | 1.5 | 1.45 | 1.3 |

* 尺寸が精密なワークのため、クランピングヘッドとコレットチャックの半径方向の予備ストロークを限度の 50%しか使用できない場合、クランプ力分散幅係数は 0,85 に下がります（例：サイズ 52: $S = 2,0 * 0,85 = 1,7$ ）。

表 6: クランプ力の分散幅

接触係数

接触係数については、接触形状や接触時に応じて次の表を参照してください。

| フィット位置 | サドル位置 | 隙間位置 |
|--|--|--|
| クランピングヘッドのクラン プ径はワークのクランプ径に 相当します。 | クランピングヘッドのクラン プ径はワークのクランプ径よ りも大きくなります。 | クランピングヘッドのクラン プ径はワークのクランプ径よ りも小さくなります。 |

WS ワーク
SP クランプエレメント

表 7: 接触形状/接触時

| 接触係数 <i>c</i> | 加工条件 | 接触形状 | |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----|
| | | フィット 位置とサ 隙間位置 ドル位置 | |
| 平滑なクランピングヘッド | 乾式 | 1.1 | 1.0 |
| | 湿式*/MQL** | 1.3 | 1.2 |
| 縦溝横溝付きクランピングヘッド | 乾式 | 1.1 | 1.0 |
| | 湿式*/MQL** | 1.3 | 1.2 |
| Z溝切・F溝切付きクランピングヘッド | 乾式 | 1.0 | 1.0 |
| | 湿式*/MQL** | 1.2 | 1.1 |

* 湿式加工: 冷却潤滑剤(略語: KSS)の使用

** MQL: 最小量潤滑の塗布

表 8: 接触係数

個別の切削力

素材の大まかな分類に従って基準値が決まります。これにより、実際の値に比べて部分的に大きなズレが生じることがあります。

異なるワーク材やクランプ装置の限界領域で加工作業を行う場合は、加工するワーク材の各 k_c 値の正確な値について、ワーク材サプライヤに問い合わせてください。

両刃工具による穴あけ加工では次の式を使用します。

$$f = \frac{f_n}{2}$$

| 名称 | ワーク材 DIN (ISO) | 特別切削力 | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | | $k_c \left[\frac{N}{mm^2} \right] (f = 0,1mm^*)$ | $k_c \left[\frac{N}{mm^2} \right] (f = 0,5mm^{**})$ | $k_c \left[\frac{N}{mm^2} \right] (f = 1,0mm^{***})$ |
| ねずみ鉄 | 例: EN-GJL-250 | 1980 | 1260 | 900 |
| 球状黒鉛鉄(生鉄) | 例: EN-GJS-400-15 | 2120 | 1190 | 1060 |
| 構造用非合金/低合金鋼(平均的剛性を有するもの)/浸炭焼き入れ鋼(生鉄) | 例: S235JR [1.0037] S275JR [1.0044] Ck10 [1.1121] 16MnCr5 [1.7131] 18CrNi8 [1.5920] | 2920 | 1840 | 1500 |
| 構造用非合金/低合金鋼材(生鉄、高剛性を有するもの) | S355J2G3 [1.0570] E360 [1.0070] | 3350 | 2000 | 1600 |

| 名称 | ワーク材 DIN (ISO) | 特別切削力 $k_c \left[\frac{N}{mm^2} \right] (f =$ | 特別切削力 $k_c \left[\frac{N}{mm^2} \right] (f =$ | 特別切削力 $k_c \left[\frac{N}{mm^2} \right] (f =$ |
|----------------------|--|---|---|---|
| | | $0,1mm^*)$ | $0,5mm^{**})$ | $1,0mm^{***})$ |
| 熱処理鋼（熱処理済み） | C45 [1.0503] C60 [1.0601] 42CrMo4 [1.7225] 34CrNiMo6 [1.6582] | 2850 | 1960 | 1660 |
| 非合金/低合金工具鋼（生鉄） | C105W1 [1.1545] | 3100 | 2100 | 1690 |
| 快削鋼 | 35S20 [1.0726] 60S20 [1.0728] | 1700 | 1480 | 1400 |
| ステンレス鋼 | | 3600 | 2450 | 2100 |
| 硬化鋼 | | 4800 | | |
| アルミニウム合金 <16%Si | | 1340 | 900 | 750 |
| アルミニウム鋳鉄合金 <16%Si | | 1520 | 1000 | 850 |
| 真ちゅう | | 1300 | 850 | 700 |

* 送りが 0.05~0.1 mm の場合は、 $f=0.1 mm$ の値に 20%を付加して 使用します。

** 0.1~0.5mm の送りに挿入します。

*** 0.5~1.0mm の送りに挿入します。送りが 1.0mm を超える場合は、隙間 $f=1.0mm$ の値を使用します。

表 9: 個別の切削力

摩擦係数の計算

鉄以外の材料のワークでは、示してある値に以下の補正值を掛けてください。

ワーク材が硬化鋼の場合は一般に、研磨したワーク表面を 平滑なクランピングヘッドで加工する値が適用されます。



留意事項

硬化鋼をチャッキングする際に誤ったクランピングヘッドを使用すると、物的損害が生じる可能性があります。

- ワーク材が硬化鋼や高剛性の ($R_m > 1300 \left[\frac{N}{mm^2} \right]$) 素材の場合のチャッキングは、縦溝や横溝の付いた平滑なクランピングヘッド使用時のみ可能です。
- 他の種類のクランピングヘッドを使用した場合、ヘッドの破損やチャッキング不能を招いたり、軟らかいワーク材では摩擦係数が高くなったりすることがあります。

| | | クランプ面 | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|
| | | SP | WS | SP | WS | SP | WS | SP | WS |
| ワーク表面 | | | | | | | | | |
| | | 平滑なクランピングヘッド | 縦溝横溝付きクランピングヘッド | Z 溝切付きクラ ンピングヘッド | F 溝切付きクラ ンピングヘッド | | | | |
| 精密仕上げ、研磨 | | $\mu_t = 0.06$ $\mu_a = 0.08$ | $\mu_t = 0.07$ $\mu_a = 0.09$ | $\mu_t = 0.15$ $\mu_a = 0.20$ | $\mu_t = 0.17$ $\mu_a = 0.22$ | | | | |
| 研磨仕上げ | | $\mu_t = 0.10$ $\mu_a = 0.13$ | $\mu_t = 0.11$ $\mu_a = 0.15$ | $\mu_t = 0.18$ $\mu_a = 0.25$ | $\mu_t = 0.23$ $\mu_a = 0.28$ | | | | |
| 未加工の生素材 | | $\mu_t = 0.14$ $\mu_a = 0.16$ | $\mu_t = 0.16$ $\mu_a = 0.18$ | $\mu_t = 0.20$ $\mu_a = 0.28$ | $\mu_t = 0.25$ $\mu_a = 0.30$ | | | | |
| | | アルミニウム合金 = 0.97 | | | | | | | |
| 素材の補正值 | | 真ちゅう = 0.92 | | | | | | | |
| | | ねずみ鉄 = 0.80 | | | | | | | |

WS ワーク

SP クランプエレメント

表 10: 鋼材ワークの摩擦係数

クランピングヘッド重量 $m[\text{kg}]$ および回転軸とクランピングヘッド部重心との距離 / [m] $r_s[\text{m}]$

| クランピングヘッドのサイズ | 最小位置での重心の距離 $r_s[\text{m}]$ | クランピングヘッドの重量 $m[\text{kg}]$ |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 32 | 0.015 | 0.55 |
| 42 | 0.021 | 0.70 |
| 52 | 0.022 | 1.00 |
| 65 | 0.027 | 2.20 |
| 80 | 0.032 | 2.70 |
| 100 | 0.045 | 3.60 |
| 125 | 0.061 | 9.10 |
| 140 | 0.062 | 9.10 |

HYDROK

用途と使用の制限

| クランピングヘッド のサイズ | 最小位置での重心の 距離 $r_s[m]$ | クランピングヘ ッドの重量 $m[kg]$ |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 160 | 0.075 | 12.20 |

表 11: クランピングヘッド重量 および回転軸とクランピングヘッド部重心との距離 / [m]

必要なクランプ力の計算

i 情報

S 参照: 表 6

c 参照: 表 8

k_c 参照: 表 9

μ_a, μ_t 参照: 表 10

r_s, m 参照: 表 11

I

$$F_{rad\ erf} = S * c * (1.6 * (F_{sz} + F_{sk}) + F_{fz})$$

i 情報

係数 1.6 の算定においては、発生する可能性のある動力伝達の変動を考慮しています。

II

$$F_{sz} = 1.3 * \sqrt{\left(\frac{F_c * d_z + 2 * M_B}{d_{sp} * \mu_t}\right)^2 + \left(\frac{F_c + F_B}{\mu_a}\right)^2}$$

旋盤加工（内径加工と外径加工）

$$F_c = 1.3 * a_p * f * k_c$$

穴あけ加工（ドリル加工、両刃工具、ワーカー軸方向の同心加工）

$$F_B = 0.45 * D_B * f_n * k_c$$

$$M_B = \frac{f_n * D_B^2 * k_c}{5700}$$

i 情報

切削力の計算には 0.3mm 幅の摩耗に相当する鈍化率が考慮されます。

III

$$F_{sk} = \frac{\left(0.27 * \frac{L_Z}{d_{sp}} + 0.63\right) * \sqrt{(F_c * L_Z + F_G * L_g)^2 + (F_c * P)^2}}{0.5 * (0.67 * (1.9 * L_{sp} - 4.5mm) + \mu_a * d_{sp})}$$

縦旋回

$$P = \frac{d_z}{2}$$

正面加工/穿孔加工

$$P = L_z$$

ワークをテールストックで支持する場合は、計算した F_{sk} 値の 20% の値を適用できます。

IV

$$F_{fz} = m * r_s * \left(\frac{\pi * n}{30} \right)^2$$

最初に定義した基本要件に従うと、この加工作業をこのクランプ装置で行うためには、クランピングヘッドとコレットチャックの半径方向のクランプ力が、計算した半径方向の必要クランプ力 $F_{rad\ erf}$ 相当以上なければなりません。

この条件が満たされない場合、このクランピングヘッドとコレットチャックは適応できません。つまり、その加工を行うことができません。

同心度や端面振れが大きいワークのチャッキングや加工では、切削断面の変動が大きくなることに気を付ける必要があります。また、これにより切削力が局部的に高くなることにも留意してください。

半径方向の穴あけ加工において必要なクランプ力の計算

半径方向の穴あけ加工の場合、半径方向のクランプ力 $F_{rad\ erf}$ も同様に、この方法で求めることができます

$$F_{rad\ erf} = S * c * (1.6 * (F_{sz} + F_{sk}) + F_{fz})$$

ただし、ここでコンポーネントの $F_{sz} = 0$ と $F_{fz} = 0$ は、どの簡素化形（純粋な横せん断力）に導くかに基づいて設定できます。

$$F_{rad\ erf} = S * c * 1.6 * F_{sk}$$

F_{sk} は、クランプ装置軸半径方向に向かう穴あけ加工の場合、式 III に似た、次のような計算で出すことができます。

$$F_{sk} = \frac{\left(0.27 * \frac{L_z}{d_{sp}} + 0.63\right) * (F_q * L_z + F_G * L_g)}{0.5 * (0.67 * (1.9 * L_{sp} - 4.5\ mm) + \mu_a * d_{sp})}$$

F_q の計算については、「基本要件 4: $F_q \leq F_{q\ max}$ 」の章を参照してください。

$$F_q = F_B = 0.45 * D_B * f_n * k_c$$

5.2.5.2 基本要件 2: $F_t \leq F_{t\ max}$

テールストックを使用する場合は、クランピングヘッドとコレットチャックに対する追加膨張力に基づき、テールストックの最大許容把持力には、クランピングヘッドとコレットチャックのサイズに応じて以下の制限値が適用されます。

| クランピングヘッドとコレットチャックのサイズ | $F_{t\ max}[kN]$ |
|------------------------|------------------|
| 32 | 3 |
| 42 | 6 |
| 52 | 6 |
| 65 | 8 |
| 80 | 8 |
| 100 | 8 |
| 125 | 8 |
| 140 | 8 |
| 160 | 8 |

表 12: テールストックの最大許容把持力

**留意事項**

不適切な加工力で作業すると、コレットチャックや工作機械に重大な損傷を与える可能性があります。

- 設定されたテールストック把持力とクランプ操作時の軸方向クランプ力の合計が、クランプ解除力以下である必要があります。

テールストックを使用する場合は、クランピングヘッドとコレットチャックにエンドストップを使用して、ワークが軸方向に動かないようにします。

5.2.5.3 基本要件 3: $F_c \leq F_{c\ max}$

基本的にチャッキングの滑りやズレなく加工が可能であっても、特にワークの突出部の長さが短い場合など、旋回操作時の切削力が非常に大きくなることがあります。したがって、クランピングヘッドとコレットチャックの損傷を防ぐためにはクランピングヘッドとコレットチャックサイズに応じてこれらを制限する必要があります。

| クランピングヘッド とコレットチャック のサイズ | チャックの長さ合計 $L[mm]$ | $F_{c\ max}[N]$ |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 32 | < 120 | 1900 |
| 42 | < 125 | 3600 |
| 52 | < 125 | 3600 |

| クランピングヘッド とコレットチャック のサイズ | チャックの長さ合計 <i>L[mm]</i> | <i>F_{c max}[N]</i> |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 65 | < 140 | 5000 |
| 80 | < 140 | 6000 |
| 100 | < 160 | 8000 |
| 125 | < 200 | 12000 |
| 140 | < 200 | 12500 |
| 160 | < 200 | 14000 |

表 13: 最大許容切削力

サイズがより長いタイプのチャックでは、チャックの長さに応じて最大許容切削力を小さくします。例：サイズ 32 (*L = 150mm*)

$$\frac{120\text{mm}}{150\text{mm}} * 1900\text{N} = 1520\text{N}$$

5.2.5.4 基本要件 4: $F_q \leq F_{q max}$

ワーフ軸半径方向の穴あけ加工では工具の送り力によって横せん断力が発生しますが、これが最終的にクランピングヘッドとコレットチャックに作用します。穴あけ時のこうした負荷は旋回時の切削力と同等のものと見なされ、そのため、制限する必要があります。最大許容値は次の表を参照してください。

発生する送り力 F_B (穴あけ時の横せん断力)

(穴あけ加工、両刃工具、チャック軸に対して横 90° の加工方向)

$$F_q = F_B = 0,45 * D_B * f_n * k_c$$



情報

k_c 参照: 表 9

| クランピングヘッド とコレットチャック のサイズ | チャック全長 <i>L[mm]</i> | <i>F_{q max}[N]</i> |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 32 | < 120 | 2200 |
| 42 | < 125 | 4200 |
| 52 | < 125 | 4200 |
| 65 | < 140 | 6000 |

| クランピングヘッド とコレットチャック のサイズ | チャック全長 <i>L</i> [mm] | <i>F_{q max}</i> [N] |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 80 | < 140 | 7200 |
| 100 | < 160 | 9000 |
| 125 | < 200 | 13000 |
| 140 | < 200 | 13800 |
| 160 | < 200 | 15000 |

表 14: 最大許容横せん断力

より長いタイプのチャックでは、チャックの長さに応じて最大許容横せん断力を小さくします。例：サイズ 32 (*L* = 150mm)

$$\frac{120\text{mm}}{150\text{mm}} * 2200\text{N} = 1760\text{N}$$

5.2.5.5 基本要件 5: $M_q \leq M_{q max}$

ワーク軸半径方向の穴あけ加工時には、基本要件 4 で検証した横せん断力の下で、クランピングヘッドやチャックに對して追加のトルク力 M_q が生じます。ワークがしっかりとチャッキングされていたとしても、クランピングヘッドとコレットチャックが損傷しないためにはこのトルク力にもある程度の制限が必要です。最大許容値については次の表を参照してください。

横せん断力 F_q により発生するトルク力 M_q

$$M_q = F_q * L_q$$

| クランピングヘッド とコレットチャック のサイズ | チャック全長 <i>L</i> [mm] | $M_{q max}$ [Nm] |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| 32 | < 120 | 120 |
| 42 | < 125 | 210 |
| 52 | < 125 | 210 |
| 65 | < 140 | 300 |
| 80 | < 140 | 360 |
| 100 | < 160 | 450 |
| 125 | < 200 | 650 |
| 140 | < 200 | 690 |

| クランピングヘッド とコレットチャック のサイズ | チャック全長 <i>L</i> [mm] | <i>M_{q max}</i> [Nm] |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 160 | < 200 | 750 |

表 15: 横せん断力に基づく最大許容トルク力

より長いタイプのチャックでは、チャックの長さに応じて最大許容横トルク力を小さくします。例：サイズ 32 ($L = 150\text{mm}$)

$$\frac{120\text{mm}}{150\text{mm}} * 120\text{Nm} = 96\text{Nm}$$

5.2.6 計算例

具体例

水平位置で旋回する 16MnCr5（未加工時クランプ径）の下がったシャフトの縦旋回。

ワークのデータ

- クランプ径 $d_{sp} = 60\text{mm}$
- ワーク長さ $L_w = 150\text{mm}$ [穴径 151.5mm]
- 旋回加工の切削径 $d_z = 57.0\text{mm}$
- ワークの重量 $m_w = 3.3\text{kg}$
 - $\rightarrow F_G = m_w * 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
 - $\rightarrow F_G = 33\text{N}$

加工データ

- 回転速度 $n = 800\text{min}^{-1}$
- 送り $f = 0.25\text{mm}$
- 切削深さ $a_p = 1.5\text{mm}$
- 冷却潤滑剤を使用
- 合計クランプ幅 $L_{spv} = 20\text{mm}$

クランピングヘッドとコレットチャック

- SPANNTOP 引込み型コレットチャック サイズ 65
- 使用クランピングヘッド
 - 平面用
 - クランピングヘッドのクランプ径 $D = 60\text{mm}$
 - 突出部分の長さ $L_v = 3\text{mm}$

詳細

「ワークの最大突出長さはクランプ径の 6 倍相当」という要件 1 は満たされています。

「クランピングヘッドとコレットチャックのサイズが 65 の場合のワークの質量は $m_w 40\text{kg}$ 以下」という要件 2 は満たされています。

「ワークの最小クランプ長は $0.08 * d_{sp} = 0.08 * 60mm = 4.8mm$ 以上」という要件 3 も、クランプ長が $L_{sp} = L_{sp\ v} - L_v = 20mm - 3mm = 17mm$ 以上であったことから満たされています。

要件 4 の充足を確認するには、まず基本要件 1 に従って半径方向の必要クランプ力を求める必要があります。

情報

S 参照: 表 6

c 参照: 表 8

k_c 参照: 表 9 ($f = 0.25mm$ を挿入)

μ_a, μ_t 参照: 表 10

r_s, m 参照: 表 11

I

$$F_{rad\ erf} = S * c * (1.6 * (F_{sz} + F_{sk}) + F_{fz})$$

参照: 表 6: $S = 1.6$

参照: 表 8: $c = 1.3$

$$F_{rad\ erf} = 1.6 * 1.3 * (1.6 * (F_{sz} + F_{sk}) + F_{fz})$$

II

$$F_{sz} = 1.3 * \sqrt{\left(\frac{F_c * d_z + 2 * M_B}{d_{sp} * \mu_t}\right)^2 + \left(\frac{F_c + F_B}{\mu_a}\right)^2}$$

参照: 表 10: $\mu_t = 0.14, \mu_a = 0.16$

旋盤加工:

$$F_c = 1.3 * a_p * f * k_c$$

$$F_c = 1.3 * 1.5mm * 0.25mm * 2515 \frac{N}{mm^2} = 1226N$$

穴あけ加工:

穴あけ加工は行わないで、ここでは関係ありません。そのため、 $F_B = 0N$ および $M_B = 0Nm$

$$F_{sz} = 1.3 * \sqrt{\left(\frac{1226N * 57mm + 2 * 0Nm}{60mm * 0.14}\right)^2 + \left(\frac{1226N + 0N}{0.16}\right)^2}$$

$$F_{sz} = 14703N$$

HYDROK

用途と使用の制限

III

$$F_{sk} = \frac{\left(0.27 * \frac{L_z}{d_{sp}} + 0.63\right) * \sqrt{(F_c * L_z + F_g * L_g)^2 + (F_c * P)^2}}{0.5 * (0.67 * (1.9 * L_{sp} - 4.5mm) + \mu_a * d_{sp})}$$

$L_z = L_w = 133mm$ となり、先端部でのシャフト長が明らかになります。

$L_g = 75mm$ となり、重心はワーク縦軸の中央になります。

$L_{sp} = 17mm$ で、クランプ全長からクランピングヘッドの突出部分を引いた値に相当します。

$P = \frac{d_z}{2} = \frac{57mm}{2} = 28.5mm$ 、は、縦旋回加工の場合です。

$$F_{sk} = \frac{F_{sk}}{\left(0.27 * \frac{133mm}{60mm} + 0.63\right) * \sqrt{(1226N * 133mm + 33N * 75mm)^2 + (1226N * 28.5mm)^2}} \\ 0.5 * (0.67 * (1.9 * 17mm - 4.5mm) + 0.16 * 60mm)}$$

$$F_{sk} = \frac{207838Nmm}{14.11mm} = 14727N$$

IV

$$F_{fz} = m * r_s * \left(\frac{\pi * n}{30}\right)^2$$

参照: 表 11 $m = 2.2kg$ 、 $r_s = 0.027m$

$$F_{fz} = 2.2kg * 0.027m * \left(\frac{\pi * 800min^{-1}}{30}\right)^2$$

$$F_{fz} = 417N$$

$$F_{rad\ erf} = 1.6 * 1.3 * (1.6 * (F_{sz} + F_{sk}) + F_{fz})$$

$$F_{rad\ erf} = 1.6 * 1.3 * (1.6 * (14703N + 14727N) + 417N)$$

$$F_{rad\ erf} = 98810N = 99kN$$

サイズ 65 のクランピングヘッドとコレットチャックでは最大で $F_{rad\ max} = 105kN$ の半径方向クランプ力が可能なため、これにより基本要件 1 が満たされます。

基本要件 2 は、この例ではテールストックを使用せずに加工するため、考慮しません。

さらに、基本要件 3 も、計算した切削力 $F_c = 1226N$ が、 $F_{c\ max} = 4500N$ という上限値を大きく下回るため、満たされています。

基本要件 4 と 5 も、半径方向の穴あけ加工でのみ考慮する必要があるため、この例では関係ありません。

計算例の結果

4つの限度すべてが確認されました。

軸方向のクランプ力は半径方向のクランプ力と比例しており、クランピングヘッドとコレットチャックに関する $F_{ax\ max}$ と $F_{rad\ max}$ の値を挿入することにより計算するか、

または、クランプ力のグラフから引き出すことができます（「クランプ力のグラフ」の章を参照）。

クランピングヘッドとコレットチャックの軸方向に $F_{ax\ max} = 45kN$ の影響力がすべて作用した場合、ワークには半径方向に公称 $105kN$ が印加されます。

少なくとも $F_{ax} = 43kN$ の軸方向の影響力が必要となる、この計算例では、半径方向のクランプ力は $F_{rad} = 99kN$ となります。

これは、条件 $F_{rad} \geq F_{rad\ erf}$ を満たします。

これにより、加工を行うことができます。

この値は限界値に近い値です。クランピングヘッドとコレットチャックは汚れの程度などに気を配り、良好な整備状態におくことが必要です。

加工前に、適切なクランプ力測定器を取り付けて、半径方向のクランプ力をチェックしてください。その際に測定される値は、指定された回転速度の範囲に収まる必要があります（「クランプ力のグラフ」を参照）。

5.3 油圧装置選択のサポート

クランプ時間とリリース時間は、適切な油圧装置の選択に影響を与える可能性があります。クランプとリリースの時間は、それぞれの容積によって異なります。

5.3.1 用語

| 記号 | 単位 | 説明 |
|---------------|-----------------|----------|
| A | cm^2 | ピストン面積 |
| $F_{ax\ max}$ | kN | 軸方向最大作動力 |
| p_{max} | bar | 最大供給圧力 |
| H | mm | ストローク |
| t | s | 時間 |
| V | cm^3 | 容積 |
| ϑ | $\frac{l}{min}$ | 体積流量 |

表 16: 油圧装置選択の用語

5.3.2 クランプおよびリリース量

クランプおよびリリース量は、以下の表で取得できます。

| コレットチャックの サイズ | クランプ量 V/1 コ レットチャック [l] | リリース量 V/1 コ レットチャック [l] |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 32 | 0.019 | 0.019 |
| 42 | 0.022 | 0.022 |
| 52 | 0.022 | 0.022 |
| 65 | 0.028 | 0.028 |
| 80 | 0.031 | 0.031 |
| 100 | 0.081 | 0.081 |
| 100* | 0.076 | 0.076 |

* アルミニウムタイプ

表 17: クランプおよびリリース量

次は、値を説明するための計算例です。

例

- ハイドロック サイズ 65
- ストローク [リリースストローク] $H = 2,5\text{mm}$
- 軸方向最大作動力 $F_{ax\ max} = 45\text{kN}$
- 最大供給圧力 $p_{max} = 40\text{bar}$
- 油圧装置の体積流量 $\vartheta = 4 \frac{l}{min}$

体積計算:

$$V = A * H$$

$$p = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{p} = \frac{45000\text{N}}{40 * 10 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}} = 112.5\text{cm}^2$$

$$V = A * H = 112.5\text{cm}^2 * 0.25\text{cm}$$

$$V = 28.125\text{cm}^3 = 0.028\text{dm}^3 = 0.028l$$

5.3.3 クランプ/リリース時間

次の表では、使用する油圧装置に応じたクランプ時間とリリース時間が示されています。ここでは、油圧ユニットの体積流量がポイントとなります。



情報

示されている値は全て、送り側および受け側の配管システムや接続部を考慮したものではありません。

| コレットチャックのサイズ | クランプ/リリース時間 $t [s]$ | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 4 |
| | コレットチャック | コレットチャック | コレットチャック |
| 32 | 0.563 | 1.125 | 2.250 |
| 42 | 0.656 | 1.313 | 2.625 |
| 52 | 0.656 | 1.313 | 2.625 |
| 65 | 0.844 | 1.688 | 3.375 |
| 80 | 0.938 | 1.875 | 3.750 |
| 100 | 2.438 | 4.875 | 9.750 |
| 100* | 2.269 | 4.538 | 9.075 |

* アルミニウムタイプ

表 18: $2 \frac{l}{min}$ 油圧装置のクランプ/リリース時間

| コレットチャックのサイズ | クランプ/リリース時間 $t [s]$ | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 4 |
| | コレットチャック | コレットチャック | コレットチャック |
| 32 | 0.281 | 0.563 | 1.125 |
| 42 | 0.328 | 0.656 | 1.313 |
| 52 | 0.328 | 0.656 | 1.313 |
| 65 | 0.422 | 0.844 | 1.688 |
| 80 | 0.469 | 0.938 | 1.875 |
| 100 | 1.219 | 2.438 | 4.875 |
| 100* | 1.134 | 2.269 | 4.538 |

* アルミニウムタイプ

表 19: $4 \frac{l}{min}$ 油圧装置のクランプ/リリース時間

HYDROK

用途と使用の制限

| コレットチャックのサイズ | クランプ/リリース時間 $t [s]$ | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 4 |
| | コレットチャック | コレットチャック | コレットチャック |
| 32 | 0.141 | 0.281 | 0.563 |
| 42 | 0.164 | 0.328 | 0.656 |
| 52 | 0.164 | 0.328 | 0.656 |
| 65 | 0.211 | 0.422 | 0.844 |
| 80 | 0.234 | 0.469 | 0.938 |
| 100 | 0.609 | 1.219 | 2.438 |
| 100* | 0.567 | 1.134 | 2.269 |

* アルミニウムタイプ

表 20: $8 \frac{l}{min}$ 油圧装置のクランプ/リリース時間

クランプおよびリリース時の計算式:

$$t = \frac{V}{\vartheta} = \frac{0,028l}{4 \frac{l}{60s}} = 0.422s$$

6 輸送、梱包、保管

6.1 安全な輸送、梱包、保管



警告

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。



警告

輸送が不適切であると、部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 滑り止めの付いた支持台を使用してください。
- 吊り上げ装置を使用する場合は、適切なクレーンと吊り具（スリング）を使用してください。



警告

輸送時の重心がずれないと、重傷を負う危険があります。

- パッケージのマークに気を付けて下さい。
- クレーン用フックは、重心を通るようにかけて下さい。
- 吊り上げは注意して行い、必要に応じて吊り具取り付け位置を修正してください。



警告

吊り上げ装置を輸送が不適切であると、重傷を負う危険があります。

- 吊荷は絶対に人の頭上を通して下さい。
- 吊荷の下には決して立ち入らないで下さい。
- 指定された吊り具取り付け位置を守って下さい。吊り具がしっかりと取り付けられているか確認して下さい。
- 認可品の破損していない吊り上げ装置、クレーン、吊り具のみを使用してください。
- 吊り上げ装置、クレーン、吊り具の最大揚力を超えないようにしてください。



留意事項

輸送が不適切であると、部品が落下し、物的損害が生じる可能性があります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 滑り止めの付いた支持台を使用してください。
- 吊り上げ装置を使用する場合は、適切なクレーンと吊り具（スリング）を使用してください。



留意事項

媒体の漏れ/汚れの侵入により物的損害が生じる可能性があります！

- 輸送中は、油圧接続が適切なシーリングプラグで固定されていることを確認してください。
- シール材が脱落したり、損傷したりしないよう確認してください。

6.2 梱包用記号



壊れ物


パッケージの中身が壊れやすいものまたは精密なものであることを示します。

パッケージは慎重に取り扱い、倒したりぶつけたりしないようにして下さい。



濡らさない

パッケージは濡らさないようにし、乾燥した状態にして下さい。

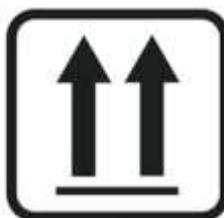

梱包状態ラベル

梱包品の正しい天地を示します。

6.3 輸送点検

製品が届いたら直ちに内容物が全て揃っているか、輸送中の破損がないかを確認して下さい。

外観上、はっきりそれと分かる輸送時の破損があった場合は次のように対応して下さい。

- 配送された製品を受け取らない、または保留しておいて下さい。
- 損傷の程度を輸送書類または輸送会社の配達受領書に記入して下さい。
- 再請求を行って下さい。



情報

欠陥などがあったら、すぐに再請求して下さい。損害請求は、有効な再請求期間内でのみ行うことができます。

6.4 開梱および社内輸送

製品の総重量はサイズによって異なります。

製品やその個別部品を梱包から安全に取り出し、移動し、工作機械や機械テーブルに置いて機械に脱着するには、重要に応じて吊り上げ装置を使用する必要があります。

1. 製品には輸送用のスリットや穴が付いており、安定した状態で梱包されます。
2. 固定用補助具は、こうした輸送用スリットや穴に取り付けることができます。垂直状態に梱包されている製品を梱包から取り出す際は、必要に応じて前側のねじ込みインサートに固定用補助具を取り付けます。
3. 固定用治具にクレーンを引っ掛けます。
4. 重量に応じて、安全に注意しながら吊り上げ装置で梱包から製品を取り出し、安定した平らな支持台に載せます。
5. 製品が転がらないように固定します。
6. 本製品を運搬車両で運ぶ際には、適切な輸送トレーで所定の位置に固定した状態で輸送する必要があります。

6.5 梱包

個々のパッケージは、想定される輸送条件に合わせて梱包されています。梱包材には環境に優しい材料が使用されています。

梱包は、各部品が取り付けられるまで、輸送中の破損や腐食、その他の損傷から部品を保護するものです。このため、取り付けの直前に開梱して下さい。



情報

パッケージは緩衝材でくるまれ、段ボールに入っています。それぞれのチャックサイズの重量については、「一般仕様」の章を参照して下さい。

梱包材は、該当する法規および、その地域の既定に従って廃棄して下さい。



留意事項

梱包材の不適切な廃棄によって環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 梱包材は環境にやさしい方法で、適切に処分して下さい。
- その地域の該当する廃棄物処理規定を守り、必要に応じて廃棄物処理専門業者に処理を委託してください。

6.6 保管



情報

保管および再保管に関して、ここに挙げる条件とは異なる注意がパッケージに記載されている場合があります。その場合は、当該の注意に従ってください。

パッケージは次の条件下で保管して下さい。

- 安定した状態に組付けます。
- 屋外に保管しないで下さい。
- 乾燥した、埃のない場所に保管して下さい。
- 刺激性のある液剤に曝さないで下さい。
- 直射日光が当たらないようにして下さい。
- 機械的な振動のない場所に置いて下さい。
- 保管温度: 15~35° C
- 相対湿度: 60 %以下
- 3ヶ月以上の長期保管の場合は次のようにして下さい。
 - すべての部品および梱包の全体的な状態を定期的にチェックして下さい。
 - 必要に応じて、保管作業を再調整したり、やり直して下さい。

6.7 防錆処理

1. 製品を清掃し、潤滑します（「清掃」および「製品の潤滑」の章を参照）。
2. 製品の内側および外側表面に防錆用オイルを薄く塗ります。余分な防錆用オイルは柔らかい、糸くずの出ない布で拭き取ります。
3. 製品を気泡入り緩衝材で梱包します。
4. 製品を再保管します（「再保管」の章を参照）。

6.8 再保管

製品は次の条件下で保管して下さい。

1. 製品を保管します（「保管」の章を参照）。
2. 製品は固定して保管する必要があります。製品用のケース、滑り止めの付いた支持台を使用するか、周囲に固定枠の付いたラックを用意してください。
3. 保管条件については「保管」の章を参照してください。

7 取付け

7.1 取付け時の安全性



警告

無資格の作業者が装置の脱着を行うと、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着作業は、それぞれ分野の有資格作業員のみが行ってください。



警告

工作機械の不測の稼働により重傷を負う危険があります。

- 工作機械を設定モードにします。
- すべての工具、作業用品、およびテスト装置は、使用後すぐに機械の作業領域から取り除いてください。
- 吊り具は必ず製品から、また機械の作業領域から取り除いてください。



警告

高圧下での媒体の漏出により、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着時は油圧媒体の液流を閉止してください。
- 圧が残っている可能性がある場合は脱圧してください。
- 装置のスイッチを切ります。



警告

不適切な脱着によって部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、必要に応じて適切な組付け補助具を使用してください。



警告

脱着時に、予期できない機械の動きによって激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 脱着時は、設定モードでのみ機械を作動させることができます。
- スロットには決して手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。



警告

機械の作業領域に立ち入って頭に重傷を負う危険があります。

- 機械の作業領域は、そこに切削工具や尖った物がなく、またはそれらにカバーがかかっている場合にのみ立ち入ることができます。
- 機械の作業区域で部品が落下する可能性がある場所の下に、決して頭部がくることがないようにしてください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、重量に応じて適切な組付け補助具を使用してください。



警告

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。



注意

鋭い換装部品やクランプエレメントによって切り傷を負うことがあります。

- 換装部品とクランプエレメントの脱着は、それぞれの作業に関する資格を持つ専門作業員のみ、行うことができます。



留意事項

製品に残っているアイボルトにより物的損害が生じる可能性があります。

- アイボルトは必ず、製品の取り付け後直ちに取り外してください。

**留意事項（アルミニウム製部品にのみ適用）**

アルミニウム製部品に誤った締め付けトルクでネジを締めると、物的損害が生じる可能性があります。

- アルミニウム製部品のネジ締め付けトルクは、通常よりも小さくなるのでご留意ください（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。

7.2 はじめに

- ネジのサイズと規格に基づいて、指定された締め付けトルクで対角方向に締め付けます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。複数のネジを締め付ける際には、反りを防ぐために均一な力で締めるように気を付けてください。
- 精度誤差を防ぐために、ねじ込み面やフィット面を清掃します（「清掃」の章を参照）。チャック端面とクランプエレメント（付属している場合）の工場出荷時の湿潤は、腐食防止のためだけに行われています。機能性を維持するための潤滑ではありません。
- 潤滑剤は機械の摺動面にのみ塗布して下さい。潤滑時の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
- 接触面への潤滑剤塗布が多すぎると端面振れの原因となるため、ご注意ください。
- シール材（O リング、X リングなど）とシール面にグリースを塗布します。グリース塗布の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
- 機能面（端面、フィット面、テーパ一面、シール面）が損傷しないようにして留意してください。

7.3 ネジ締め付けトルク

規定値を表に示します。

関連するガイドラインや設計基準についての知識があることを前提としています。

**留意事項**

誤った締め付けトルクでネジを締めると、物的損害が生じる可能性があります。

- 機械に製品をネジで固定する際には、ハインブッフ社ならびに機械製造元が指定した締め付けトルクの値を守る必要があります。機械製造元の規定値がハインブッフ社のものと異なる場合は、当社にご連絡ください。

ネジのサイズ

次の表は、最高許容仮締めのためのネジ締め付けトルク基準値を、各ネジのサイズについて示しています（単位 Nm）。

- 総摩擦係数 $\mu_{ges} = 0,12$

| ネジ規格 | ネジ品質ごとの締付けトルク (Nm) | |
|------|--------------------|------|
| | 10.9 | 12.9 |
| M4 | 4 | 5 |
| M5 | 7 | 9 |
| M6 | 12 | 15 |
| M8 | 25 | 38 |
| M10 | 50 | 70 |
| M12 | 100 | 130 |
| M16 | 220 | 300 |
| M20 | 400 | 550 |
| M24 | 600 | 800 |

表 21: ネジ締め付けトルク

アルミニウム製部品

アルミニウム製部品の締め付けトルクは通常よりも小さくなりますが、それを以下の表に示します。

| ネジ規格 | 締め付けトルク (Nm) | 最小ねじ込み深さ (mm) |
|------|-----------------|------------------|
| M6 | 10 | 12 |
| M8 | 23 | 16 |
| M10 | 46 | 20 |

表 22: アルミニウム製部品のネジ締め付けトルク

ネジ込プラグ

次の表は、ネジ込プラグの最大許容予圧を達成するための
ネジ締めトルクのガイド値を Nm 単位で示しています。


| ネジ規格 | 締め付けトルク [Nm] |
|---------|-----------------|
| M8x1 | 10 |
| M10x1 | 15 |
| M12x1.5 | 25 |
| M14x1.5 | 30 |
| M16x1.5 | 50 |
| M18x1.5 | 60 |
| M20x1.5 | 70 |
| M22x1.5 | 80 |
| M24x1.5 | 100 |
| M30x1.5 | 150 |
| G1 | 150 |
| G1/2 | 80 |
| G1/4 | 30 |
| G1/8 | 15 |
| G3/8 | 50 |

表 23: ネジ込プラグのネジ締めトルク

7.4 取付けのための機械の前準備

1. 機械を設定モードにします。
2. 作動圧を最小限に下げます。
3. 切削工具や尖った物は作業領域から除去するか、またはそれらにカバーをかけてください。

7.5 製品の取付け

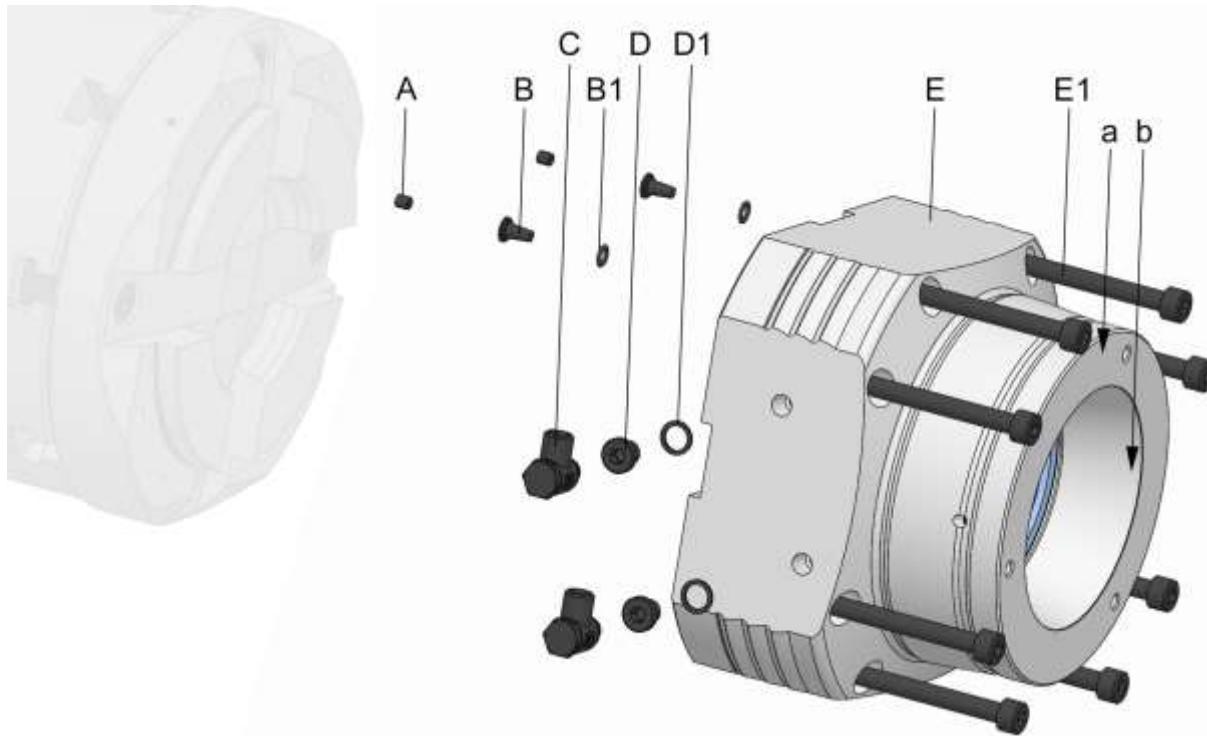

- A エキスパンダ
- B キャップ抑え
- B1 キャップ抑えシール
- C めがね継手
- D ネジ込プラグ
- D1 ネジ込プラグシール
- E 製品
- E1 製品固定ネジ
- a 製品試験面の軸振れ
- b 製品試験面の位置

本製品は、2つの異なる方法で機械の油圧供給に接続することができます。

一つの方法では、本製品の下側の油圧接続により、必要に応じてベースプレートを介して機械に直接接続します。もう一つの方法では、本製品の側面接続を介して油圧供給に接続します。

1. 「取付けのための機械の前準備」の記載に従い、機械を以下の手順で準備します。

7.5.1 互換性の確認

製品の互換性と機械の接続場所を確認しておく必要があります。


接続箇所と製品の嵌め合い形状が同じであるかを確認します。また、駆動コンポーネントやカップリングコンポーネントが適合しているかどうかを確認します。

機械の駆動コンポーネントと製品の間に、アダプターが必要となる場合があります。

7.5.2 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続の準備

製品は組み立てた状態で納品されます。

製品の組付けには、以下の前準備が必要です。

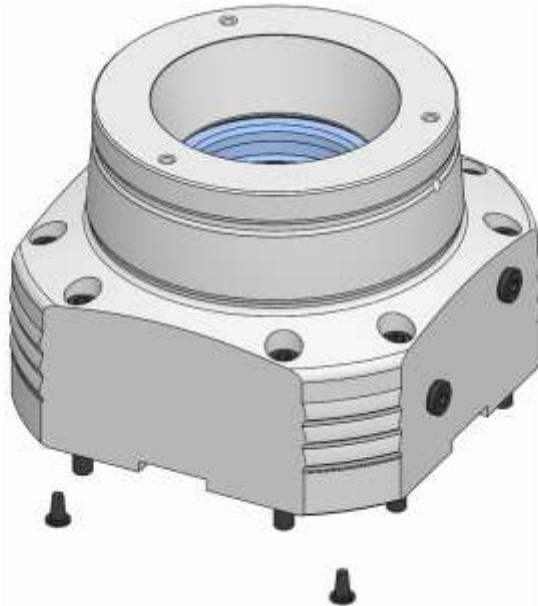

留意事項

キャップ抑え脱着時のシール紛失/欠落による物的損害が生じる可能性があります！

- キャップ抑え脱着時には、キャップ抑えシールを本製品に残しておく必要があります。

1. キャップ抑えを本製品から取り外します。

7.5.3 本製品側面にある、製品型式の油圧接続の準備




情報


本製品型式の接続を選択すると、他製品の型式用接続に変換することができなくなります。

製品は組み立てた状態で納品されます。

製品の組付けには、以下の前準備が必要です。

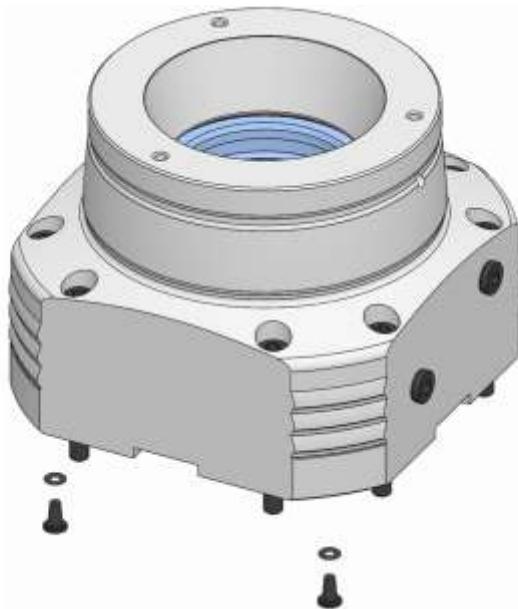


1. キャップ抑えとキャップ抑えシールを本製品から取り外します。

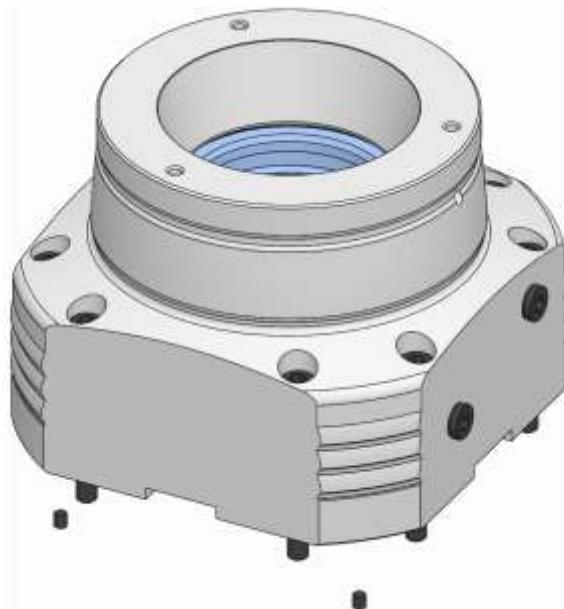

情報

エキスパンダは、専用の穴に挿入した後、適切な作業用品で閉じる必要があります。

2. エキスパンダを取り付けます。

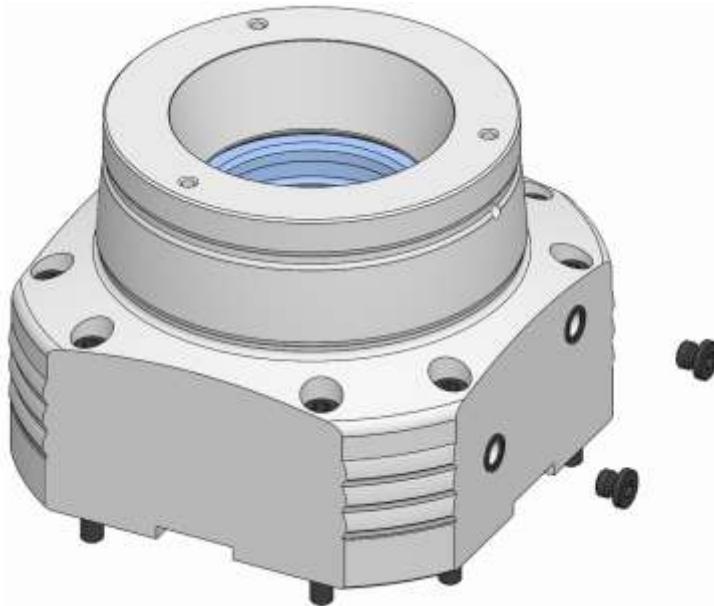


留意事項

ネジ込プラグ脱着時のシール紛失/欠落による物的損害が生じる可能性があります！

- ネジ込プラグを脱着する際には、ネジ込プラグシールを本製品に残しておく必要があります。

3. ネジ込プラグを緩め、外します。その際には、本製品にネジ込プラグシールが残っていることを確認してください。

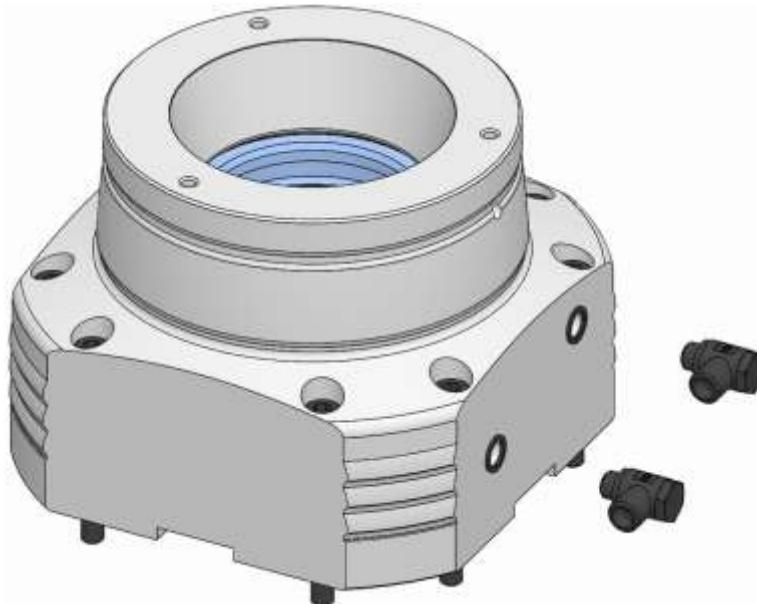

4. めがね継手をねじ込み、規定の締付けトルクで締めます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。

7.5.4 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続への取付け

1. 油圧装置の圧力をゼロに減圧します。



危険

油圧接続部が正しく接続されていないと、ワークが飛散して重傷を負う危険があります！

- 機械とベースプレートの油圧接続部を正しく接続する必要があります。
- 機械とベースプレートの油圧接続部の「クランプ」と、油圧接続の「リリース」をそれぞれ接続する必要があります。




警告

シールの損傷/欠落による液剤の漏れにより、重傷を負う危険があります！

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

2. 必要に応じて、ベースプレートを機械テーブルに取り付けます。機械とベースプレートの油圧接続部は、適合している必要があります。
3. 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
4. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。

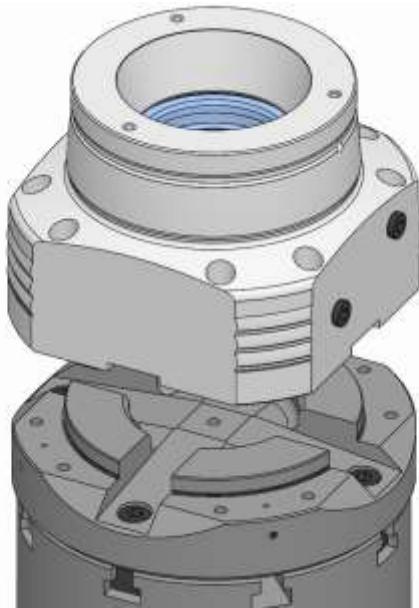

危険

油圧接続部が正しく接続されていないと、ワークが飛散して重傷を負う危険があります。

- 機械/ベースプレートと本製品の油圧接続部を正しく接続する必要があります。
- 機械/ベースプレートと製品の油圧接続部の「クランプ」と、油圧接続の「リリース」をそれぞれ接続する必要があります。




警告


シールの損傷/欠落による液剤の漏れにより、重傷を負う危険があります！

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

5. 本製品を機械テーブル/ベースプレートに設置します。機械/ベースプレートと製品の油圧接続部は、適合している必要があります。

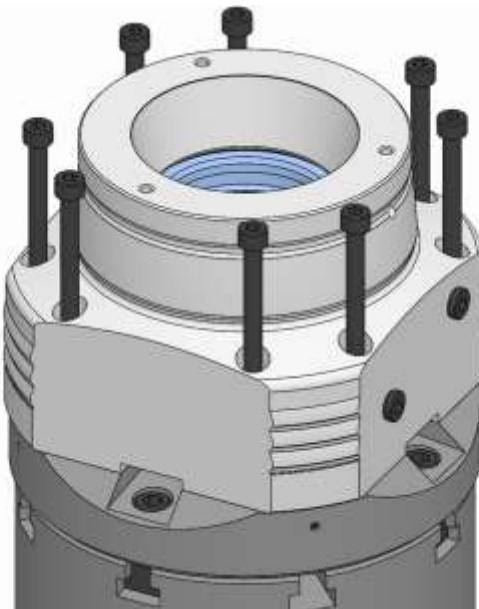

6. 本製品の止めネジをねじ込み、軽く固定します。
7. 必要な場合は、使用しているアイボルトを緩め、取り外します。
8. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて、使用している組付け補助具を取り除いてください。
9. 試験面位置製品[理想的には 0.01mm 以下]で製品の位置を確認し、必要に応じてプラスチックハンマーを使って注意しながら修正します。

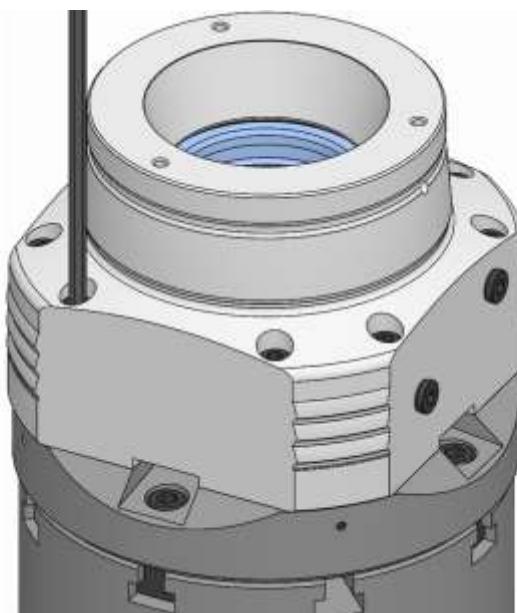

10. 本製品の止めネジを規定の締付けトルクで締めます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。
 11. 製品の端面振れ試験面の端面振れをチェックします（所期値 $\leq 0.01 \text{ mm}$ ）。
- 端面振れが最大許容値よりも大きい場合：

1. 本製品を取り外します。
2. 機械テーブル/ベースプレートと本製品の接触面と取り付け面を清掃してください。
3. バリや軽い傷がある場合は、本製品と機械テーブル/ベースプレートの接触面をオイルストーンで軽く研いでください。
4. 本製品を再度取付けます。
5. 再度、調整を行います。
6. もう一度、端面振れをチェックします。

7.5.5 本製品側面にある、製品型式の油圧接続の取り付け

1. 油圧装置の圧力をゼロに減圧します。



危険

油圧接続部が正しく接続されていないと、ワークが飛散して重傷を負う危険があります！

- 機械とベースプレートの油圧接続部を正しく接続する必要があります。
- 機械とベースプレートの油圧接続部の「クランプ」と、油圧接続の「リリース」をそれぞれ接続する必要があります。



警告


シールの損傷/欠落による液剤の漏れにより、重傷を負う危険があります！

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

2. 必要に応じて、ベースプレートを機械テーブルに取り付けます。機械とベースプレートの油圧接続部は、適合している必要があります。
3. 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
4. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。



5. 本製品を機械テーブル/ベースプレートに設置します。

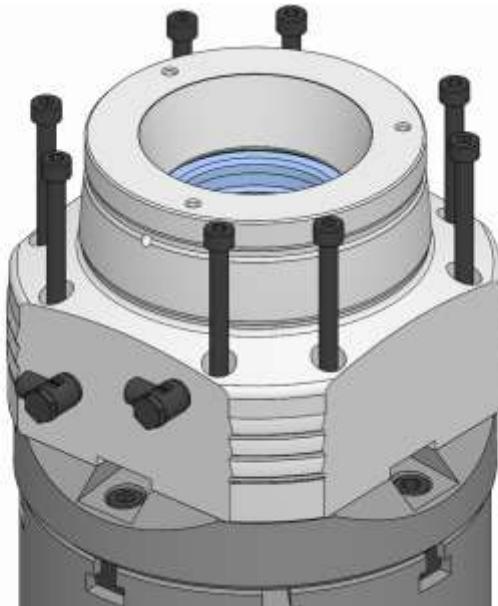

6. 本製品の止めネジをねじ込み、軽く固定します。
7. 必要な場合は、使用しているアイボルトを緩め、取り外します。
8. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて、使用している組付け補助具を取り除いてください。



危険

油圧接続部が正しく接続されていないと、ワークが飛散して重傷を負う危険があります。

- 機械/ベースプレートと本製品の油圧接続部を正しく接続する必要があります。
- 機械/ベースプレートと製品の油圧接続部の「クランプ」と、油圧接続の「リリース」をそれぞれ接続する必要があります。




警告

シールの損傷/欠落による液剤の漏れにより、重傷を負う危険があります！

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

9. 油圧系統を接続します。機械と本製品の油圧接続部は、適合している必要があります。
10. 試験面位置製品[理想的には 0.01mm 以下]で製品の位置を確認し、必要に応じてプラスチックハンマーを使って注意しながら修正します。

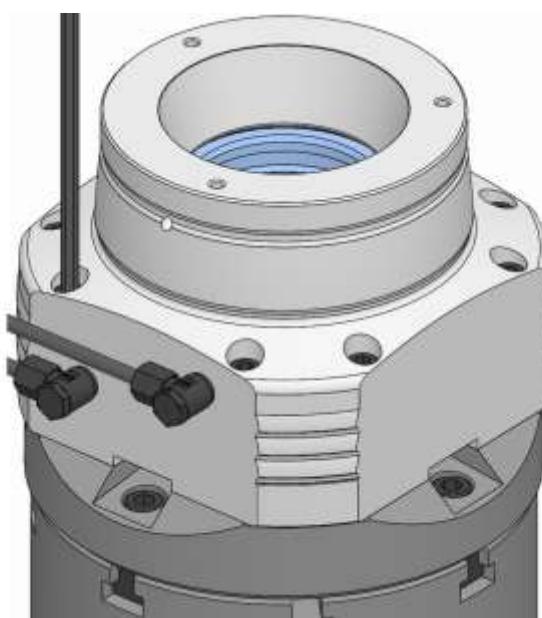


11. 本製品の止めネジを規定の締付けトルクで締めます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。
12. 製品の端面振れ試験面の端面振れをチェックします（所期値 $\leq 0.01 \text{ mm}$ ）。

端面振れが最大許容値よりも大きい場合：

1. 本製品を取り外します。
2. 機械テーブル/ベースプレートと本製品の接触面と取り付け面を清掃してください。
3. バリや軽い傷がある場合は、本製品と機械テーブル/ベースプレートの接触面をオイルストーンで軽く研いでください。
4. 本製品を再度取付けます。
5. 再度、調整を行います。
6. もう一度、端面振れをチェックします。

7.6 クランプエレメントの取付け

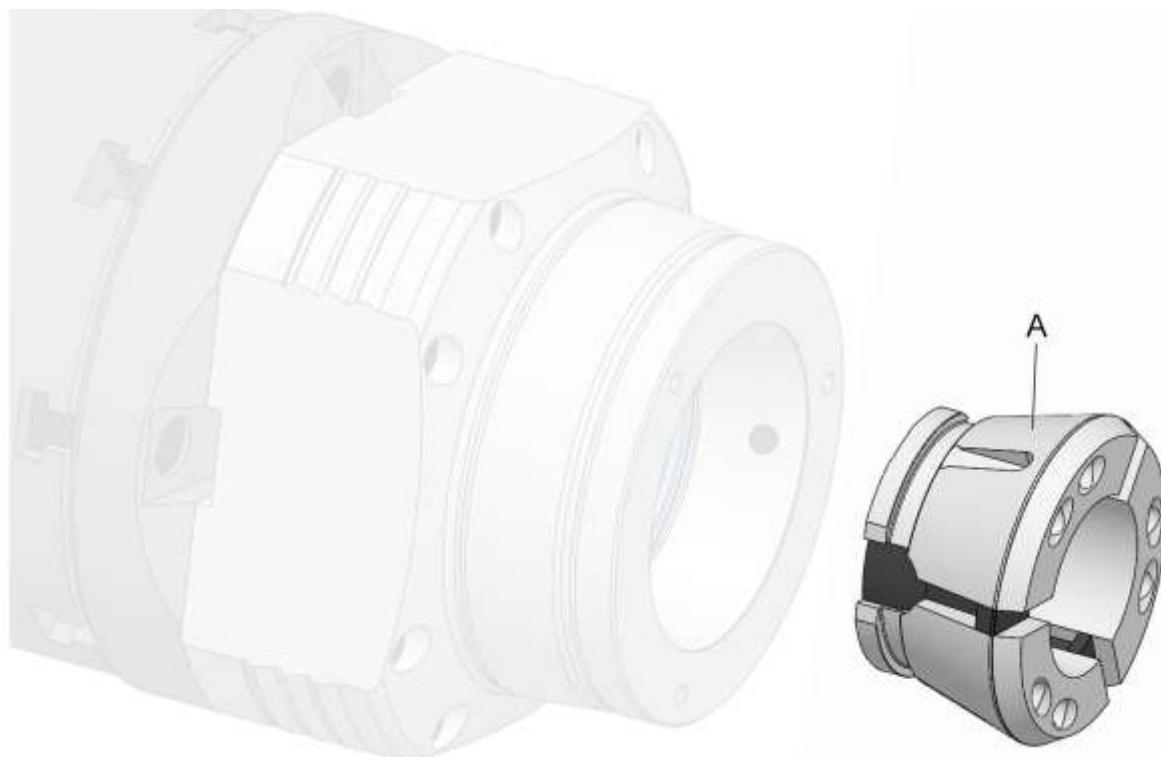

A クランピングヘッド（クランプエレメント）




情報

換装部品の取り付け後にはクランプエレメントを取り付けられない場合があるため、必要に応じてクランプエレメントは換装部品の前に取り付ける必要があります。

必要な特殊工具:

- コレット交換工具

1. 「取付けのための機械の前準備」の記載に従い、機械を以下の手順で準備します。
2. コレットチャックをアンクランプ状態にします。

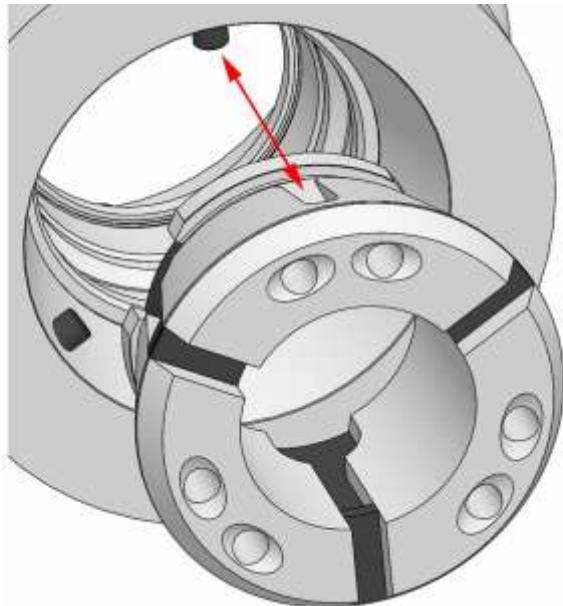


警告

クランピングヘッドのカップリング部やクランピングヘッドの隙間部分、またはコレット交換工具に手や指を入れると、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 作業中は決してカップリング部やクランピングヘッドの隙間部分、またはコレット交換工具内に手を入れないで下さい。

3. クランピングヘッドは、適切なコレット交換工具を突き合わせて製品に組み付けてください。その際に、製品のクランプテーパーの回り止めキーとクランピングヘッドの溝が重なるようにします。
4. コレット交換工具を緩め、取り外します。

7.7 換装部品の組付け

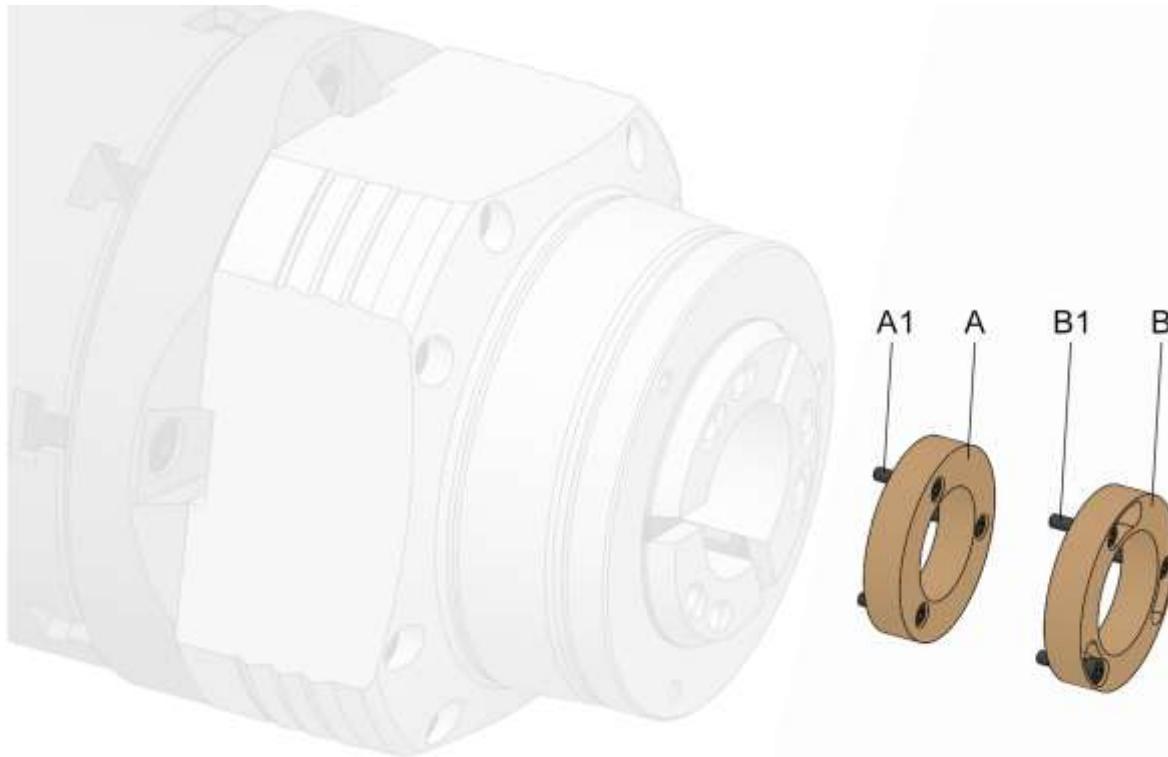

- A 換装部品を側面から ×箇所、クサビ式で固定する
- A1 換装部品の止めネジを側面から ×箇所、クサビ式で固定する
- B 換装部品を側面から ×箇所、バヨネット固定する
- B1 換装部品の止めネジを側面から ×箇所、固定するバヨネット

エンドストップなどの換装部品の取り付け方法には、いくつかの種類があります。



必要に応じて、本取扱説明書に加え、付属の交換部品の取扱説明書にも目を通し、その指示に従ってください。



情報

換装部品を取り付けるために、事前にクランプエレメントを取り外す必要がある場合があります。

1. 「取付けのための機械の前準備」の記載に従い、機械を以下の手順で準備します。
2. コレットチャックをアンクランプ状態にします。




情報

必要に応じて、換装部品の位置決めを行います。位置決めには、たとえばマークや円筒ピンと、穴あるいはスロットを使います。


HYDROK

取付け

7.7.1 取付け方法: x箇所で側面からクサビ式で固定する

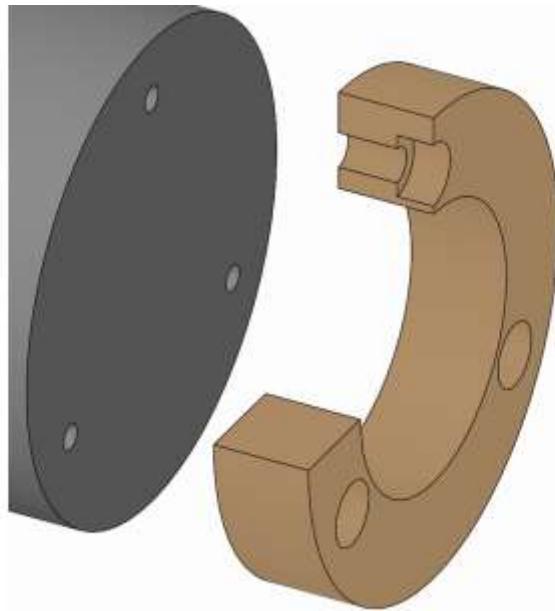


1. 換装部品を製品に載せます。

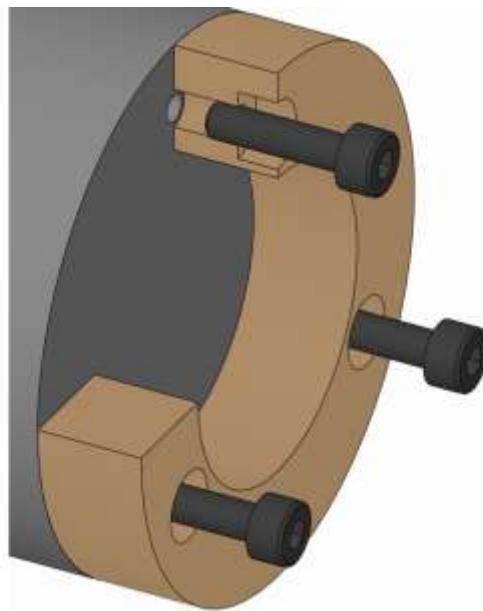


2. 換装部品の止めネジをねじ込み、規定の締付けトルクで締めます（「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。

7.7.2 取付け方法: バヨネットで x 箇所を側面からクサビ式で固定する**情報**

バヨネットを使用して換装品を初めて取り付ける場合は、x 箇所にクサチ式で固定します（「取付け方法: x 箇所にクサビ式で固定する」の章を参照）。初回の取付け以降は、換装部品の止めネジはコレットチャック内に残しておきます。

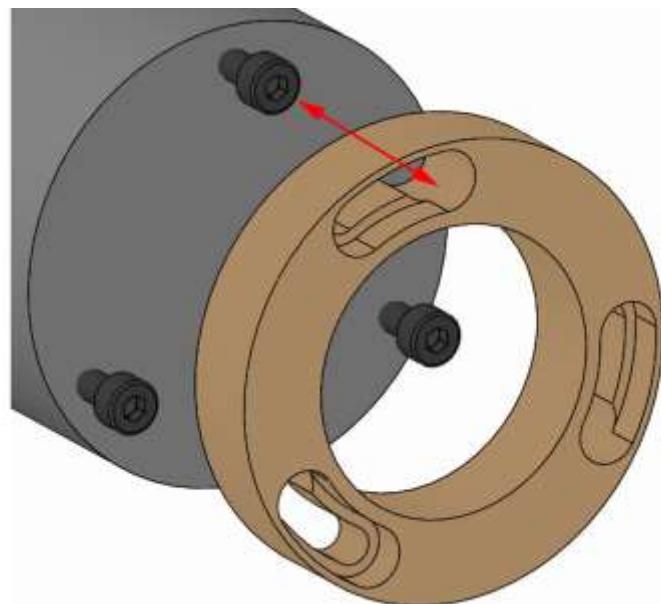


1. 換装部品の止めネジのネジ頭がバヨネット開口部に合うように、換装部品を製品に載せます。

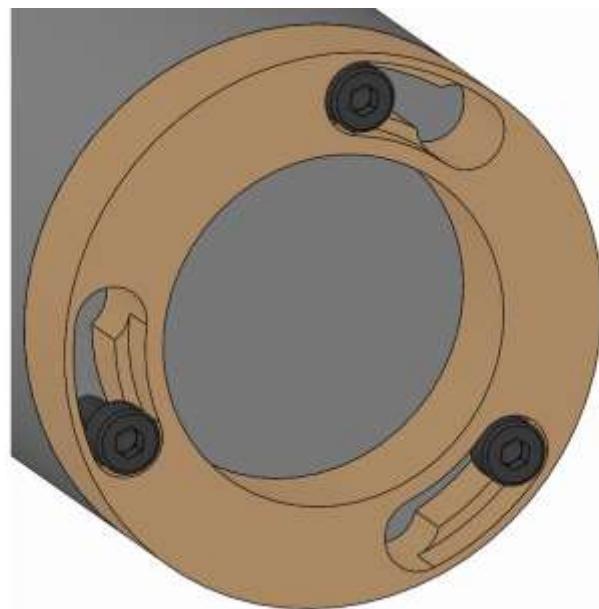

2. 換装部品を回らなくなる位置まで回します。

HYDROK

取付け

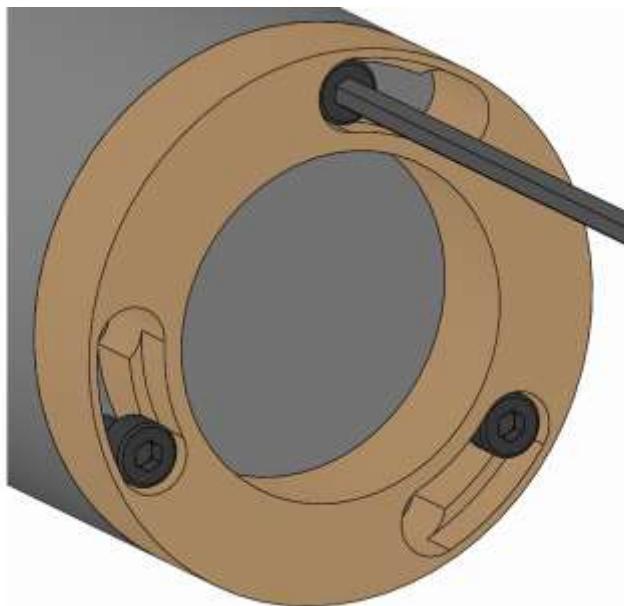

3. 換装部品の止めネジを規定の締付けトルクで締めます
(「ネジの締め付けトルク」の章を参照)。

8 試運転

起動するには、計算された許容値になるように作動圧を設定します。

作動圧が完全に確保されて初めて工作機械を運転できます。

8.1 起動時の安全性



危険

クランプ力が低すぎると、ワークが飛散したり落下したりして重傷を負う危険があります。

- ワークのクランプ径はクランプ直径幅を上回ってはなりません。
- 試運転の前に、作動力を指定された許容値に設定してください。
- ワークのクランプ力は、定義されている限度を超えてはなりません（「仕様の制限」の章を参照）。
- クランプ力は定期的に点検し、必要に応じて修正してください。



警告

工作機械の不測の稼働により重傷を負う危険があります。

- 試運転の前に、工作機械に用意されているすべての保護扉または保護カバーを閉じてください。



警告

工具やテスト装置が飛び出して重傷を負う危険があります。

- 起動の前に、すべての工具とテスト装置を機械の作業領域から取り除かれていることを確認してください。

留意事項

クランプ力が低すぎると、ワークが飛散したり落下したりして、工作機械や製品に重大な損傷を与える可能性があります。

- ワークのクランプ径はクランプ直径幅を上回ってはなりません。
- 試運転の前に、作動力を指定された許容値に設定してください。
- ワークのクランプ力は、定義されている限度を超えてはなりません（「仕様の制限」の章を参照）。
- クランプ力は定期的に点検し、必要に応じて修正してください。

留意事項

十分な腐食防止なく冷却潤滑剤を使用すると、部品が損傷する危険があります。

- 鉄鋼部品は一般的な酸化処理によって防食する必要があります。
- 冷却潤滑剤は十分な防食処理を行った場合にのみ使用してください。

留意事項

不純または未調製の冷却潤滑剤により、物的損害が生じる可能性があります。

- 製品が正しく機能するためには、特に、冷却潤滑剤による内部洗浄や内部洗浄機構を備えた工具を使用する場合には、清浄な冷却潤滑剤を用意し、 $100 \mu\text{m}$ 以上の微粒子が含有されていないことを確かめます（メッシュサイズ $100 \mu\text{m}$ のフィルタで処理）。

留意事項

誤った冷却潤滑剤を使用すると、シールが損傷する可能性があります。

- 組み込まれたシール材に作用したり、シール材を損傷する冷却潤滑剤は使用しないでください。組み込むシール材の素材は、NBR、バイトン、PUR が可能です。
- エステル系や極性のある冷却潤滑剤は使用しないでください。



留意事項

誤った冷却潤滑剤を使用すると、クランプエレメントが損傷する可能性があります。

- エステル系や極性のある冷却潤滑剤は使用しないでください。

8.2 適切な液体

使用するオイルの種類は、ISO3448 タイプ HM32 に記載されています。



留意事項

十分な腐食防止なく液体を使用すると、部品が損傷する危険があります！

- 鉄鋼部品は一般的な酸化処理によって防食する必要があります。
- 液体は十分な防食処理を行った場合にのみ使用してください。



留意事項

不純または未調製の液体により、物的損害が生じる可能性があります！

- 製品が適切に機能するためには、液体が洗浄/処理され、 $10 \mu\text{m}$ を超える粒子が確実に含まれていないようにする必要があります [$10 \mu\text{m}$ のメッシュサイズでろ過]。



留意事項

誤った液体を使用すると、シールが損傷する可能性があります！

- 内蔵のシールエレメントを浸食して損傷するような液体は使用しないでください。組み込むシール材の素材は、NBR、バイトン、PUR が可能です。
- エステル液や極性液は使用しないでください。

8.3 全ストロークのチェック



警告

ストローク量を点検する際に、可動部品により激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 機械を設定モードにします。
- 作動圧を最小限に下げます。
- 可動部分は決してつかまないで下さい。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。

十分な予備ストロークとクランプ径が確保されていることを確認するには、起動する前に全ストロークを点検する必要があります。

そのためには、前方および後方の停止位置の決まった地点までの可動部品のストローク量を測定する必要があります。

続けて、後方の停止位置の測定値を前方停止位置の測定値から引きます。結果の値は公称値以上でなければなりません。

軸方向の公称全ストローク量は、軸方向クランプ予備ストロークと軸方向リリースストロークを合算した値になる必要があります（「一般仕様」の章を参照）。

8.4 チェック



留意事項

破損した、不完全な、あるいは不適切に取り付けられた製品により、工作機械やワークが重大な損傷を受けたり、全損したりすることがあります。

- 破損や不備のない製品のみを組み付けてください。
- 不確かな場合は、製造元にご連絡ください。

本製品の組付けや起動にあたっては、必ず次の点を確認してください。

- 使用製品は非損傷品です。
- 製品のすべての止めネジが使用されており、正しい締め付けトルクで締められている。
- クランプエレメントと組み込み部品に使用されているすべてのラバーパーツにひび割れや穴のあいている所があってはなりません。
- 摩擦係数に達しないほど、溝切りおよび溝形状がなめていること。
- すべての隙間および溝に裂け目や摩耗の様子が見られない。

- 設定された工作回転速度は、本製品の許容回転速度の上限を超えてはいけません。組み合わせた製品について記載された最大回転速度のうち、必ず、最も低い回転速度を使用して下さい。
- ワークを十分なクランプ力でチャッキングするには、決められた作動力を守る必要があります。
- 製品に表示されている最大作動力を超えてはなりません。
組み合わせた製品について記載された最大作動力のうち、必ず、最も低い値に従ってください。
- すべての取付工具が作業領域から取り除かれていること。
- コレットチャックとワーククランプ径が合っているかを定期的にチェックします。
- クランプ力測定、または圧力試験を実施してください。

8.5 ワーク



危険

十分なクランプ力でワークがチャッキングされていない場合、ワーク飛散により重傷を負う危険があります。

- クランプ予備ストロークを完全に使い切らないようにしてください。
- 許容される最大予備ストローク量を超えてはなりません。
- 残っている予備ストロークは、使用するワーク材に応じて、またそれが変形する場合に備えて調節する必要があります。



警告

ワークを適切に載せないと、手や指に裂傷を負うことがあります。

- ワークとコレットチャックの間に手や指を入れないでください。
- また、クランプ範囲には決して手を入れないでください。



注意

ワークが高温であることによる火災の危険があります。

- 自動積載が優先されます。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



8.6 衝突後の取り扱い

何らかの衝突が発生した場合は、使用を再開する前に、製品およびその個々の部品にひび割れや損傷がないか、点検する必要があります。

そのためには、本製品を機械から取り外し（「製品の取り外し」の章を参照）、分解します（分解手順については、「清掃」の章を参照）。

9 加工完了後の作業

1. 製品をアンクランプポジションに移動します。
2. 工作機械の電源を切り、電源再投入のないことを確認します。
3. 保護扉または保護カバーを開けます。



警告

清掃時に保護服を着用しないと、目を傷つけたり切り傷を負ったりすることがあります。

- 製品は決して圧縮エアーで清掃しないでください。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



4. 製品に付いている切削屑と加工の残渣を、柔らかい、糸くずの出ない布で拭き取り、軽く潤滑します。
5. 保護扉または保護カバーを閉めます。

10 取り外し

生産ラインの停止期間が 3 日を上回る場合は、コレットチャックを取り外し、製造元の指定に従って正しく保管する必要があります（「輸送、梱包、保管」の章を参照）。

10.1 取り外し時の安全性



警告

無資格の作業者が装置の脱着を行うと、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着作業は、それぞれ分野の有資格作業員のみが行ってください。



警告

工作機械の不測の稼働により重傷を負う危険があります。

- 工作機械を設定モードにします。
- すべての工具、作業用品、およびテスト装置は、使用後すぐに機械の作業領域から取り除いてください。
- 吊り具は必ず製品から、また機械の作業領域から取り除いてください。



警告

高圧下での媒体の漏出により、重傷を負う危険があります。

- 装置の脱着時は油圧媒体の液流を閉止してください。
- 圧が残っている可能性がある場合は脱圧してください。
- 装置のスイッチを切ります。



警告

不適切な脱着によって部品が落下し、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 製品が転がったり落下したりしないか、確認してください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、必要に応じて適切な組付け補助具を使用してください。



警告

脱着時に、予期できない機械の動きによって激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 脱着時は、設定モードでのみ機械を作動させることができます。
- スロットには決して手を入れないでください。
- 可動部品ではスロット寸法を守ってください。



警告

機械の作業領域に立ち入って頭に重傷を負う危険があります。

- 機械の作業領域は、そこに切削工具や尖った物がなく、またはそれらにカバーがかかっている場合にのみ立ち入ることができます。
- 機械の作業区域で部品が落下する可能性がある場所の下に、決して頭部がくることがないようにしてください。
- 機械の垂直に垂れ下がったスピンドルへの組付けやそこからの取り外しには、重量に応じて適切な組付け補助具を使用してください。



警告

不適切な運搬を行うと、製品やその部品の自重により、身体に大きな負荷がかかることがあります。

- 10 kg 以上の重量がある場合は、適切な輸送手段や吊り上げ装置、吊り具（スリング）を使用してください。



注意

鋭い換装部品やクランプエレメントによって切り傷を負うことがあります。

- 換装部品とクランプエレメントの脱着は、それぞれの作業に関する資格を持つ専門作業員のみ、行うことができます。




情報

製品の各部品、換装部品、またはクランプエレメントでは、必要に応じて押しネジや抜きタップを使用してください。

10.2 取り外しのための機械の前準備

1. 機械を設定モードにします。
2. 作動圧を最小限に下げます。
3. 切削工具や尖った物は作業領域から除去するか、またはそれらにカバーをかけてください。
4. 燃料、添加剤、残った加工用材料を除去し、環境に適切な方法で廃棄します。

10.3 換装部品の取り外し

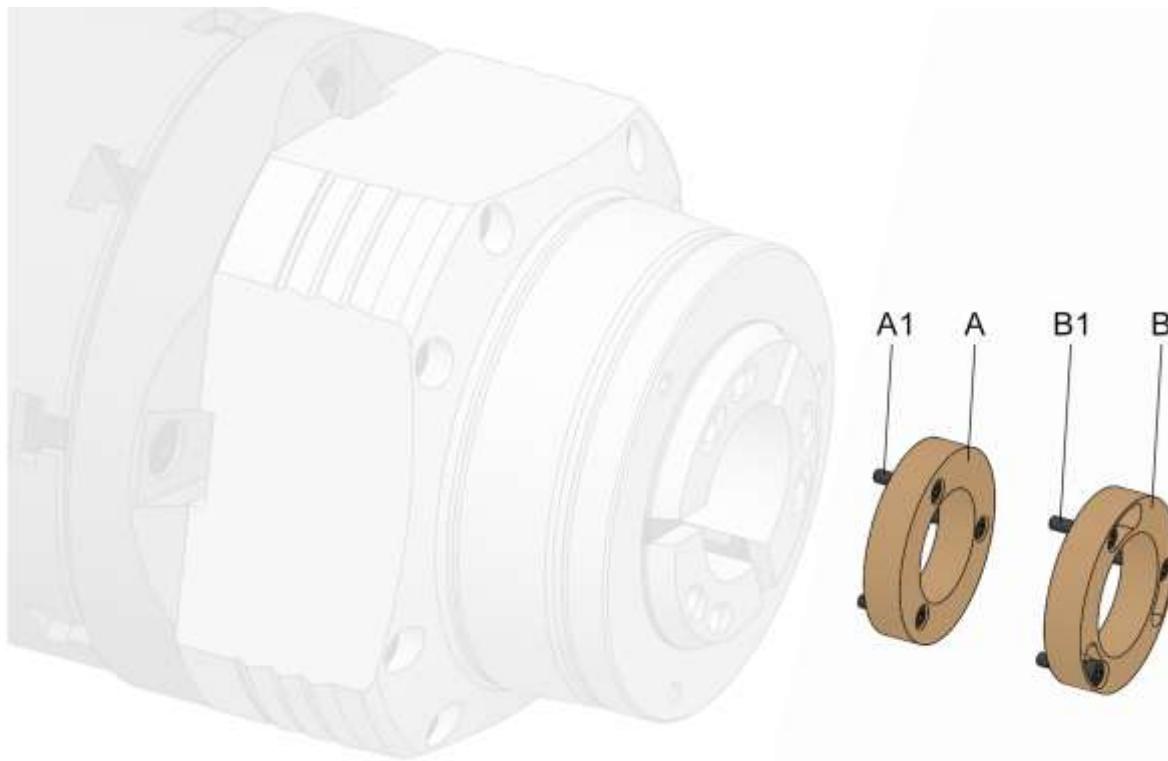

A 換装部品を側面から ×箇所、クサビ式で固定する

A1 換装部品の止めネジを側面から ×箇所、クサビ式で固定する

B 換装部品を側面から ×箇所、バヨネット固定する

B1 換装部品の止めネジを側面から ×箇所、固定するバヨネット

換装部品の種類に応じて、以下のように取り外します。



必要に応じて、本取扱説明書に加え、付属の交換部品の取扱説明書にも目を通し、その指示に従ってください。




情報


換装部品を取り外すために、事前にクランプエレメントを取り外す必要がある場合があります。

1. 「取り外しのための機械の前準備」の記載に従い、以下の手順で機械を準備します。
2. コレットチャックをアンクランプ状態にします。

10.3.1 取り外し方法: x 箇所の側面からのクサビを緩める

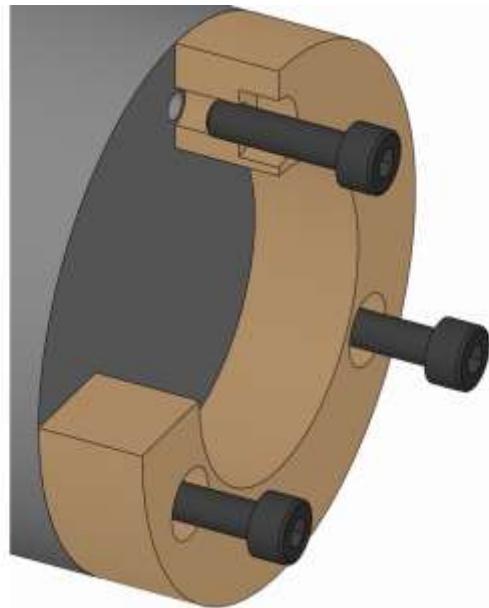


1. 換装部品の止めネジを緩め、取り外します。

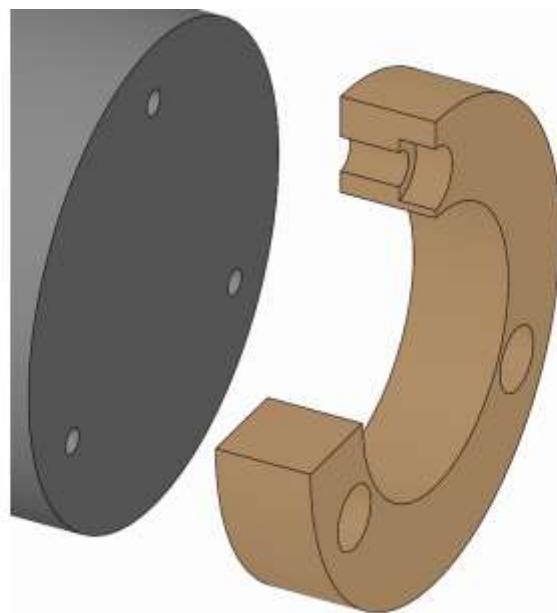


2. 交換する部品を製品から取り外します。


10.3.2 取り外し方法: x 箇所で側面から固定されたバヨネットを緩める

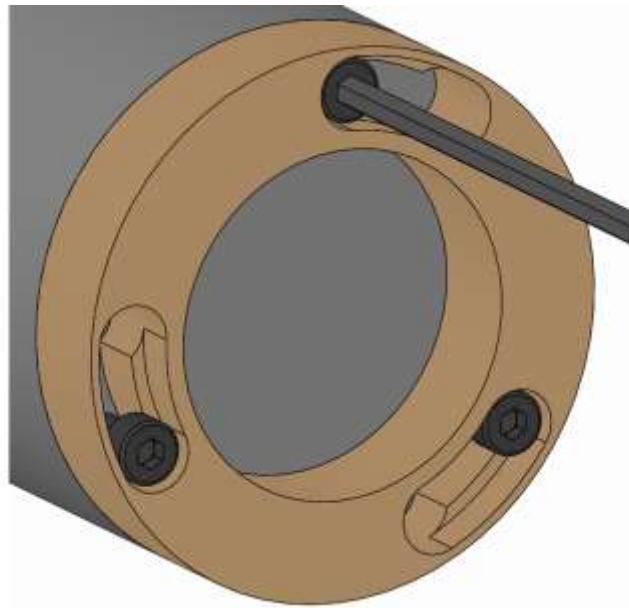

1. 換装部品の止めネジを回して、ネジが外れない程度に緩めます。

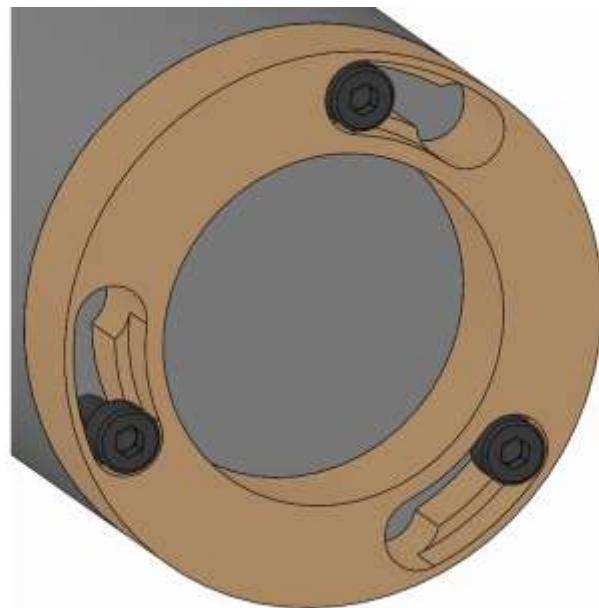


2. 換装部品の止めネジのネジ頭がバヨネット開口部に合うように、換装部品を回転します。

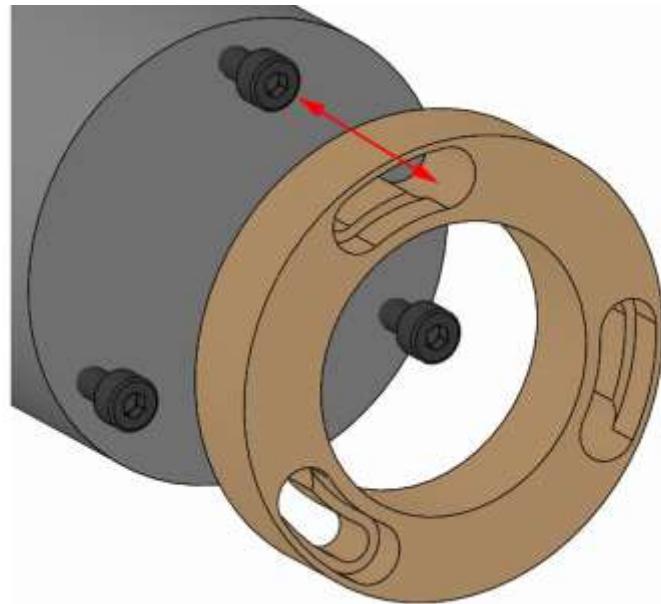

3. 交換する部品を製品から取り外します。

10.4 クランプエレメントの取り外し

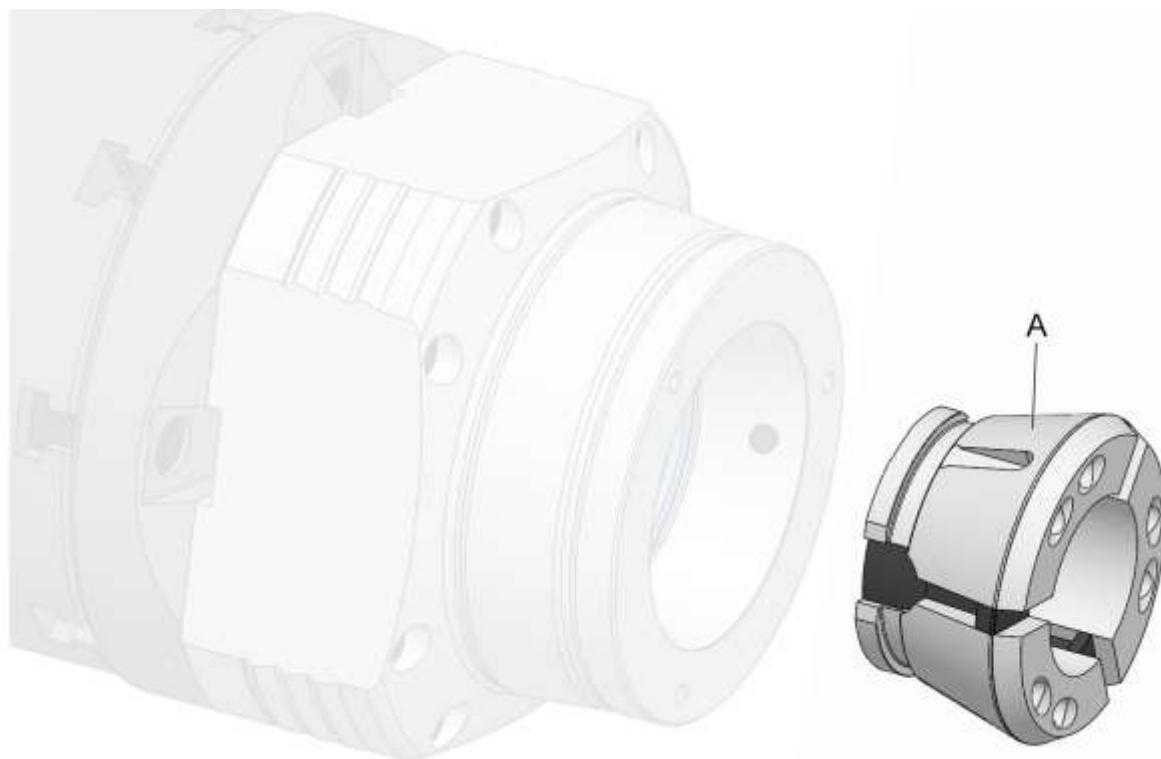


A クランピングヘッド（クランプエレメント）

必要な特殊工具:

- コレット交換工具

1. 「取り外しのための機械の前準備」の記載に従い、以下の手順で機械を準備します。
2. コレットチャックをアンクランプ状態にします。

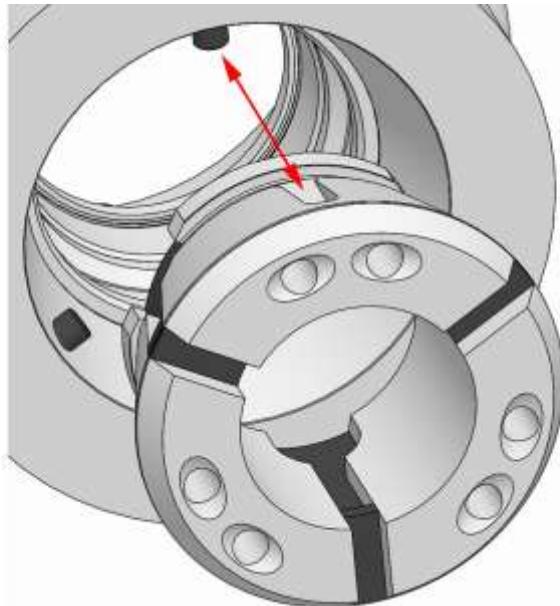


警告

クランピングヘッドのカップリング部やクランピングヘッドの隙間部分、またはコレット交換工具に手や指を入れると、激しい打撲や裂傷を負うことがあります。

- 作業中は決してカップリング部やクランピングヘッドの隙間部分、またはコレット交換工具内に手を入れないで下さい。

3. クランピングヘッドは適切なコレット交換工具により製品から取り外します。

10.5 製品の取り外し

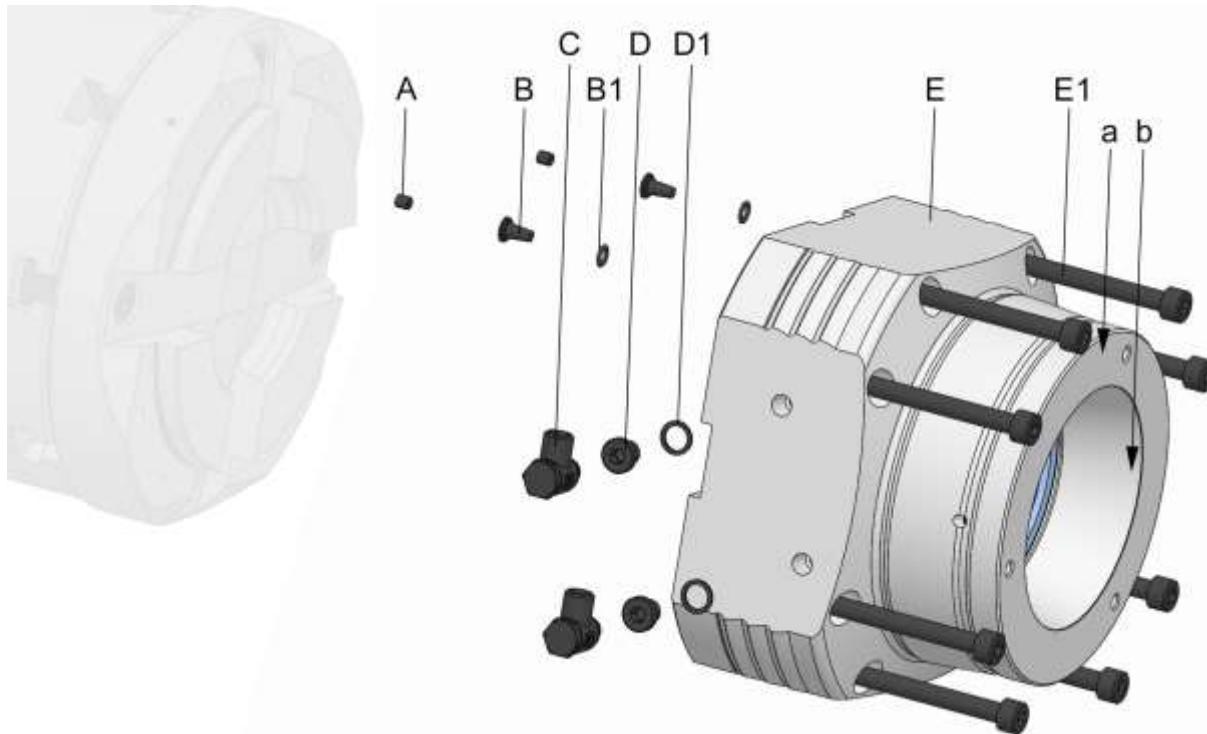

- A エキスパンダ
- B キャップ抑え
- B1 キャップ抑えシール
- C めがね継手
- D ネジ込プラグ
- D1 ネジ込プラグシール
- E 製品
- E1 製品固定ネジ
- a 製品試験面の軸振れ
- b 製品試験面の位置


本製品は、2つの異なる方法で機械の油圧供給に接続することができます。

一つの方法では、本製品の下側の油圧接続により、必要に応じてベースプレートを介して機械に直接接続されます。もう一つの方法では、本製品の側面接続を介して油圧供給に接続されます。


1. 「取り外しのための機械の前準備」の記載に従い、以下の手順で機械を準備します。

10.5.1 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続からの取り外し

1. 油圧装置の圧力をゼロに減圧します。
2. 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
3. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。

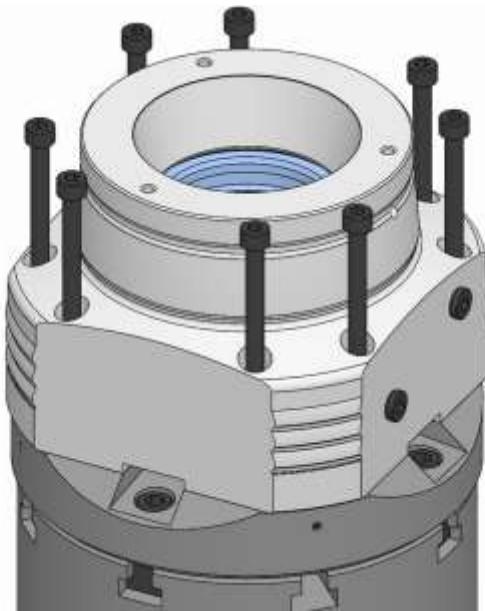

4. 製品の止めネジを緩め、取り外します。

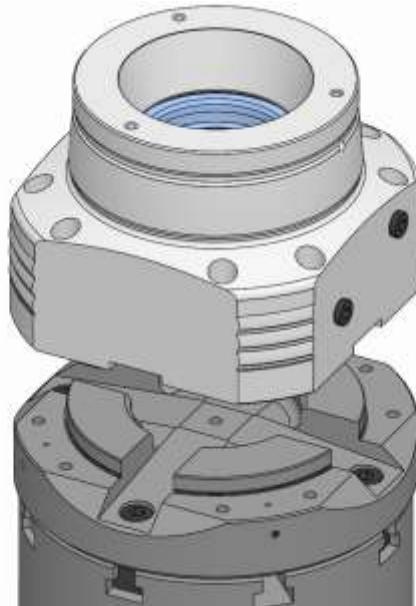


警告

シールの損傷/欠落による液剤の漏れにより、重傷を負う危険があります！

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

5. 本製品を機械テーブル/ベースプレートから取り出します。

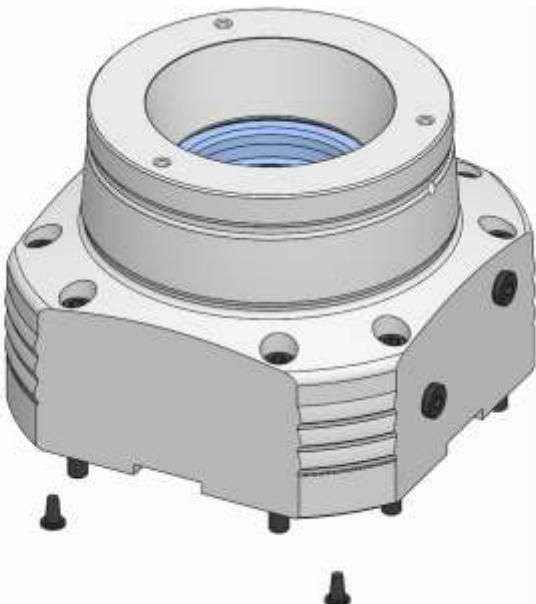

留意事項

キャップ抑え脱着時のシール紛失/欠落による物的損害が生じる可能性があります!

- キャップ抑え脱着時には、キャップ抑えシールを本製品に残しておく必要があります。

6. キャップ抑えを本製品に挿入します。

10.5.2 本製品側面にある、製品型式の油圧接続からの取り外し

1. 油圧装置の圧力をゼロに減圧します。
2. 必要となる場合に備えてアイボルトを入れます。
3. 垂直スピンドルの場合は、必要に応じて組付け補助具を取り付けてください。




警告


シールの損傷/欠落による液剤の漏れにより、重傷を負う危険があります!

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

4. 油圧接続を外します。

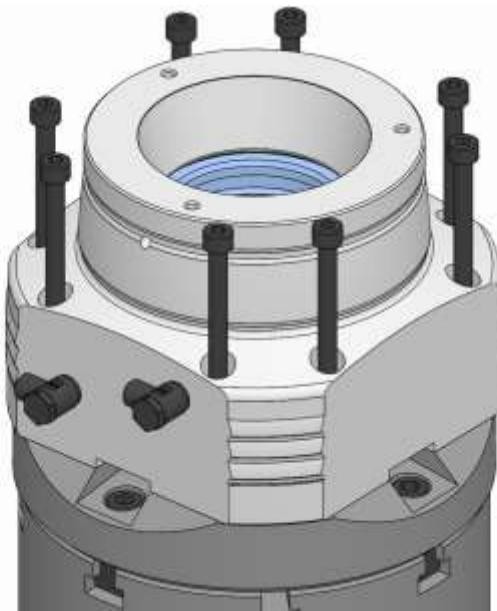

5. 製品の止めネジを緩め、取り外します。

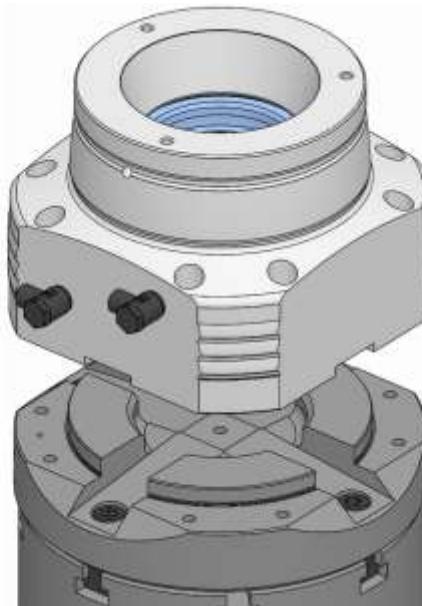

6. 本製品を機械テーブル/ベースプレートから取り出します。

11 お手入れ

11.1 メンテナンス時の安全性



警告

クランプ力が失われると、ワーク飛散により重傷を負う危険があります。

- 製品のお手入れと清掃の間隔は必ず守って下さい。
- 据付式のクランプ力測定によって、製品のメンテナンス状況を定期的に点検することが必要です。



注意

溶剤の不適切な取り扱いによって、健康を害する恐れがあります。

- 製造元の危険に関する注意事項と安全データシートに従ってください。



情報

製品の各部品、換装部品、またはクランプエレメントでは、必要に応じて押しネジや抜きタップを使用してください。

11.2 メインテナンスのスケジュール

最適で不具合のない運転のために必要となるメンテナンスについては、以降の各セクションで説明しています。

定期的なチェックの際に磨耗度合いが進行していることが分かった場合に限り、実際の摩耗状況に合わせてメンテナンスの間隔を短くして下さい。


メンテナンスの作業内容とその間隔についてのご質問は、製造元にお問い合わせください（「お問い合わせ」の章を参照）。

| 間隔 | メンテナンスの作業内容 |
|----------------------|---|
| | クランプ面とエンドストップ面に摩耗、破損、ひび割れがないか、目視点検します [「目視点検」の章を参照] |
| 毎日 | クランプエレメントのラバ一部に摩耗、破損、ひび割れがないか、目視点検します [「目視点検」の章を参照] |
| | 汚れが激しい場合は入念に清掃を行います [「清掃」の章を参照] |
| | 据付式のクランプ力測定を行います |
| | クランプエレメントを取り外します [「クランプエレメントの取り外し」の章を参照] |
| 毎週または 40 時間の運転時間ごと* | クランプエレメント、クランプテーパー、カップリング周りを清掃します [「清掃」の章を参照] |
| | ピストン位置の照会を使用する場合: 製品の両端位置で照会の機能を確認してください。 |
| 2年おき、または 5000 稼働時間後* | 製品の完全なメンテナンス [「定期メンテナンス」の章を参照してください] |
| | 製品を潤滑します [「製品の潤滑」の章を参照] |
| 保管時 | 「保管」の章を参照してください |

* いずれか先に条件が満たされた時点で実施

表 24: メンテナンス表

11.3 定期メンテナンス

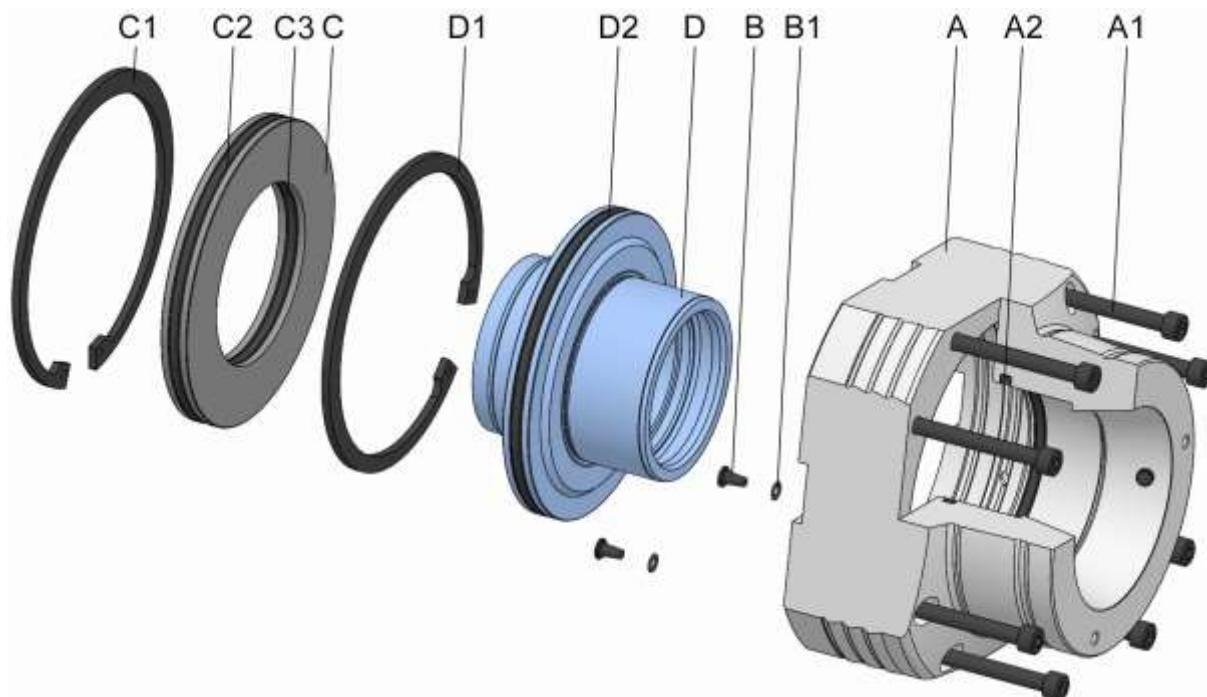

- A ハウジング
- A1 ハウジング固定ネジ
- A2 ハウジングシール [シールセット]
- B キャップ抑え
- B1 キャップ抑えシール
- C ワッシャー
- C1 ロックリングワッシャー
- C2 ワッシャーシール 1 [シールセット]
- C3 ワッシャーシール 2 [シールセット]
- D カップリング
- D1 ロックリングカップリング
- D2 カップリングシーリング [シールセット]



警告

清掃時に保護服を着用しないと、目を傷つけたり切り傷を負ったりすることがあります。

- 製品は決して圧縮エアーで清掃しないでください。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



!

留意事項

誤った溶剤を使用すると、シールが損傷する可能性があります。

- 製品の清掃には、組み込まれたシール材に作用したり、シール材を損傷したりする溶剤を使用しないでください。組み込むシール材の素材は、NBR、バイトン、PURが可能です。
- 製品の清掃にはエステル系溶剤や極性溶剤を使用しないでください。

!

留意事項

シール材を誤って取り付けると、物的損害が生じる可能性があります。

- 誤ったシール材や損傷したシール材は、交換する必要があります。
- その際には、取付けや取り外し時にシール材が抜け落ちることがないように気を付け、必要に応じて軽くグリースを塗布します。

同軸度と端面振れを許容値内に収める前提条件は、各部品が接する面やガイド部に汚れがないことです。

1. 換装部品とクランプエレメントを製品から取り外します（「換装部品の取り外し」と「クランプエレメントの取り外し」の章を参照）。
2. 機械から製品を取り外します（「製品の取り外し」の章を参照）。
3. 本製品を完全に空にしてください。



警告

再度の組付けが適切に行われないと、コレットチャックのバランスが崩れ、重傷を負う危険があります。

- 製品の各部品は、同じ位置に再度組付けてください。
- 必要に応じて、製品を分解する前にそれぞれの部品の位置に印をつけておいてください。



留意事項

製品を不適切に分解すると、物的損害が生じる可能性があります。

- 分解組立図の指示よりも細かい分解は禁止されています。

4. 分解組立図に従って製品を分解します。
5. すべての部品は、非エステル系の無極性溶剤と柔らかい、糸くずの出ない布でオイルとグリースを完全に拭き取り、目に見える損傷がないか点検します。
6. 分解組立図に従って製品を組付けますが、その際に潤滑します（「製品の潤滑」の章を参照）。組付け時には、以下に注意してください。
 - 止めネジが摩耗していたり損傷している場合は、交換する必要があります。
 - 止めネジはすべて、所定の締め付けトルクで締め付けます（ラベルまたは「ネジの締め付けトルク」の章を参照）。複数のネジを締め付ける際には、反りを防ぐために均一な力で締めるように気を付けてください。
 - 潤滑剤は機械の摺動面にのみ塗布して下さい。潤滑時の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
 - 接触面への潤滑剤塗布が多すぎると端面振れの原因となるため、ご注意ください。
 - シール材（Oリング、Xリングなど）とシール面にグリースを塗布します。グリース塗布の注意事項に従ってください（「潤滑剤の使用」の章を参照）。
 - カップリングとワッシャーを組み立てる前に、シールキットのシールを交換する必要があります。

- カップリングロックリングは、ロックリングの開口部がサイド接続の「リリース」供給口の位置にくるように取り付ける必要があります。
- 製品の下側の油圧接続を使用する際には、組み立てる前にキャップ抑えシールを交換する必要があります。

11.4 清掃



警告

清掃時に保護服を着用しないと、目を傷つけたり切り傷を負ったりすることがあります。

- 製品は決して圧縮エアーで清掃しないでください。
- 基本の装備に加えて、次の安全装備を着用してください。



留意事項

誤った溶剤を使用すると、シールが損傷する可能性があります。

- 製品の清掃には、組み込まれたシール材に作用したり、シール材を損傷したりする溶剤を使用しないでください。組み込むシール材の素材は、NBR、バイトン、PURが可能です。
- 製品の清掃にはエステル系溶剤や極性溶剤を使用しないでください。



留意事項

誤った溶剤を使用すると、クランプエレメントが損傷する可能性があります。

- 製品の清掃にはエステル系溶剤や極性溶剤を使用しないでください。

1. 換装部品とクランプエレメントを製品から取り外します（「換装部品の取り外し」と「クランプエレメントの取り外し」の章を参照）。
2. クランプエレメント、換装部品、テーパープラグ、カップリング部、および取り外すことなくアクセスできる製品の表面はすべて、非エステル系の無極性溶剤と柔らかい、糸くずの出ない、破れにくい布でオイルと

グリースの残留物を完全に拭き取り、目に見える損傷がないか点検します。

11.5 目視点検

製品の損傷を早期に発見するために、製品の目視検査を毎日実施する必要があります。

その際には、特に製品のクランプ面とエンドストップ面にひび割れや損傷がないか、確認してください。

その際にクランプエレメントのラバーにもひび割れや損傷がないかも点検してください。

また、すべての締めネジがしっかりと締め付けられているか、点検する必要があります。

損傷が見つかった場合は、それぞれの部品をメーカー純正のスペア部品と直ちに交換する必要があります。

汚れが激しい場合には製品を清掃する必要があります（「清掃」の章を参照）。

11.6 製品の潤滑



危険

製品の潤滑が不足するとワークが飛散し、重傷を負う危険があります。

- クランプ力の下限値を決して下回ってはなりません（「クランプ力のグラフ」の章を参照）。
- メンテナンス間隔は必ず守ってください（「メンテナンス間隔」の章を参照）。

潤滑は定期メンテナンスや組付け時の都度、ならびに必要に応じて追加で実施します。

1. 潤滑のために製品を分解します。分解の程度については、「定期メンテナンス」の章を参照してください。
2. すべての潤滑箇所について、余分のグリース、使用済みのグリース、残っているグリースを取り除き、該当する地域の法規制に従って廃棄します。
3. 潤滑後に数回、全ストロークを実施します。

11.7 潤滑剤の使用

製品を故障なく運転するためには、指定された潤滑剤を使用して下さい。

冷却溶媒の密着性、耐圧性、溶解性などの基本的な要件に対応するグリースのみを使用してください。さらに、グリースに不純粒子があった場合、それが部品の接触面に付着して端面振れ精度に悪影響を与えるため、グリースに不純粒子が入らないようにして下さい。推奨する潤滑剤を以下に示します。

特殊グリース GL 261

(ハイインブッフの製品カタログを参照してください)



留意事項

異なる種類のグリースを組み合わせると、製品が故障することがあります。

- 異なる種類のグリースを混ぜて使用しないで下さい。
- 別の種類のグリースを使用する前に、製品全体を清掃してください。

12 廃棄処理

該当する廃棄物の回収既定や廃棄既定がない場合に限り、
破損した部品をリサイクルに送ります。



注意

制御されていない液剤の漏れメディアにより、怪我
を負う危険があります！

- 圧抜きネジを開き、残りの液剤を排出してください。
- 液剤は適切に廃棄してください。



留意事項

環境に有害な物質の誤った廃棄により、環境に重大
な損傷を及ぼす危険があります。

- 潤滑剤、添加剤、燃料は危険廃棄物取扱規程に
従うものであり、認可を受けた専門の廃棄業者
のみ、廃棄することができます。

交換したオイルやグリースは適切な容器に回収し、現地の
適用法規制に従って廃棄します。

環境に適切な廃棄方法については、地域の管轄当局または
特殊廃棄物専門業者にお問い合わせ下さい。

13 不具合

次の章では各種の不具合の考えられる原因と、それらを解決するための方法を説明します。

不具合の発生頻度が増えた場合は、実際の状態に合わせてメインテナンスの間隔を短くしてください。

次に記載された情報により解決できない不具合の場合は、製造元にお問い合わせください（「お問い合わせ」の章を参照）。

13.1 不具合発生時の処置

基本的に、次の対応が当てはまります。

1. 物的損害や人身事故につながる差し迫った危険を伴う不具合が発生した場合は、直ちに緊急停止ボタンを押します。
2. 機能不良の原因を突き止めます。
3. 危険区域でのトラブルシューティング作業が必要な場合は、工作機械を設定モードにします。
4. 職場の責任者に、直ちに機能不良の報告を行います。
5. 不具合の性質に応じて、正規の専門作業員に対応を依頼してください。



情報

次にリストしたトラブルシューティングには、不具合に対する対処を行うべき担当者の責任区分が記載されています。

6. 製品が原因ではない機能不良の場合は、機能不良の原因が工作機械にある可能性があります。その場合は、工作機械の取扱説明書を参照して下さい。

13.2 トラブルシューティング

| 不具合 | 考えられる原因 | トラブルシューティング | 対処を行う者 |
|-------------------|-------------------|--|---------------|
| | パワートレイン部品が汚れている | クランプエレメントを取り外して清掃し、必要な場合はコレットチャックを清掃してください | 専門作業員 |
| コレットチャックの軸ストローク不良 | 液体接続の交換 | 液体接続を確認し、必要な場合は調整してください | 油圧/空気圧専門作業員 |
| | シールの消耗 | 接続部の液圧を確認し、必要に応じてシールを交換してください | 油圧/空気圧専門作業員 |
| クランプエレメントが交換できない | コレットチャックの軸ストローク不良 | トラブルシューティング「コレットチャックの軸ストローク不良」を参照 | |
| | ワークがクランプ幅直径を超える | 適合するクランプエレメントを使用してください | 専門作業員 |
| クランプ力が小さすぎる | 供給圧力不足 | 機械の設定を確認し、必要な場合は調整してください | |
| | シールの消耗 | 接続部の液圧を確認し、必要に応じてシールを交換してください | 油圧/空気圧専門作業員 |
| クランプ力が大きすぎる | 供給圧力過剰 | 機械の設定を確認し、必要な場合は調整してください | 専門作業員 |
| | シールの消耗 | シールキットを交換してください [「定期メンテナンス」の章を参照してください] | 油圧/空気圧専門作業員 |
| 液体の損失 | | クランプ装置の接続を確認し、必要な場合は調整してください | 油圧/空気圧専門作業員 |
| | 液体接続の欠陥 | 機械の接続を確認し、必要な場合は調整してください | 工作機械メーカー 一 |
| | クランプ装置の同心度エラー | クランプ装置の同心度を確認し、必要な場合は調整してください | |
| ワークの位置がずれる | クランプ装置の端面振れエラー | クランプ装置の端面振れを確認し、必要な場合は調整してください | 専門作業員 |
| | エンドストップ部が汚れている | エンドストップを取り外し、エンドストップ面を清掃してください | |

| 不具合 | 考えられる原因 | トラブルシューティング | 対処を行う者 |
|-------------|-------------------------------------|---|--------|
| | クランプエレメントのカップリング部の汚れ | クランプエレメントを取り外し、カップリング部とクランプエレメントを清掃してください。 | |
| | テーパープラグが汚れている | クランプエレメント / 機能ユニットを取り外して、クランプテーパーを清掃してください。 | |
| | クランプエレメントの種類が間違っているため、ワークの形状が違ってしまう | 適合するクランプエレメントを使用してください。 | |
| | 弾性変形がある | クランプ力をクランプ装置とワークに適用できる値に下げてください。 | |
| | クランプ力が大きすぎる | クランプ力をクランプ装置とワークに適用できる値に下げてください。 | |
| | クランプエレメントの種類が間違っている | 適合するクランプエレメントを使用してください。 | |
| クランプ面に圧痕がある | クランプエレメントが汚れている | クランプエレメントを清掃してください。 | 専門作業員 |
| | クランプエレメントが破損している | クランプエレメントを交換してください。 | |
| | ワークの直径とクランプ穴との寸法の差が大きすぎる | クランプ径が合うクランピングクラップエレメントを使用して下さい。 | |

表 25: トラブルシューティング

13.3 不具合が解決した後の起動

不具合が解決したら、再び稼働する前に次の手順で対処します。

1. 緊急停止をリセットします。
2. 工作機械の操作中断を終了します。
3. 危険区域に人が立ち入っていないことを確認します。
4. 工作機械の稼働を再開します。

14 付属書

14.1 お問い合わせ

ご注文、配送状況の確認、非常時には、以下のホットラインをご利用ください。

ご注文

お電話一本で迅速に対応いたします。電話:

+49 7144. 907-333

配送状況のお問い合わせ窓口

ご注文の現在の状況をお知りになりたい場合は、次の番号にお問い合わせ下さい。

+49 7144.907-222

24 時間体制の緊急対応窓口

破損事故が発生した、または別の技術的な緊急事態が起こった場合は

専門作業員が対応いたします。

+49 7144.907-444

ご相談やサポートについては、www.hainbuch.com に記載された販売代理店およびサービススタッフにお問い合わせください。

14.2 製造者証明書

製造元証明書は製品およびその説明書と共に納品されます。

HYDROK

付属書

HYDROK

付属書

索引一覧

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|----|
| ス | 保証 | 12 | |
| スペア部品 | 11 | | |
| チ | 全 | | |
| チェック | 88 | 全ストロークのチェック | 88 |
| テ | 加 | | |
| テクニカルデータ | 25 | 加工完了 | 91 |
| ト | 危 | | |
| トラブルシューティング | 113 | 危険 | 19 |
| ネ | 取 | | |
| ネジの締め付けトルク | 取り外し | | |
| アルミニウム製部品 | クランプエレメント | 97 | |
| ネジのサイズ | 換装部品 | 94 | |
| ネジ締め付けトルク | 機械の前準備 | 94 | |
| ネジ込プラグ | 製品 | 99 | |
| バ | 取付け | | |
| バランス精度 | クランプエレメント | 79 | |
| メ | 換装部品 | 81 | |
| メインテナンスのスケジュール | 本製品の下側にある、製品型式の油圧接続の準備 | 70 | |
| 不 | 本製品側面にある、製品型式の油圧接続の準備 | 70 | |
| 不具合 | 機械の前準備 | 68 | |
| 付 | 製品 | 69 | |
| 付属品: オプション | 同 | | |
| MANDO Adapt | 同梱品 | 11 | |
| ジョーモジュール | 回 | | |
| フェイスドライバー アダプター | 回転速度 | 26 | |
| マグネットモジュール | 型 | | |
| モールステーパー アダプター | 型式の表示 | 32 | |
| 複数のクランププレート | 安 | | |
| 付属品: 所要 | 安全 | | |
| クランピングヘッド | 一般注意事項 | 13 | |
| 付属品: 特殊工具 | 輸送、梱包、保管 | 59 | |
| 手動式コレット交換工具 | 安全性 | | |
| 空圧式コレット交換工具 | メンテナンス | 103 | |
| 使 | 取り外し | 92 | |
| 使用 | 取付け | 64 | |
| 使用の制限 | 起動 | 85 | |
| 保 | 安全装備 | | |
| 保管 | | | |
| | | | |

| | |
|------------|---------|
| ヘアネット | 18 |
| 作業用衣服 | 18 |
| 保護めがね | 18 |
| 保護手袋 | 18 |
| 安全ヘルメット | 18 |
| 安全靴 | 18 |
| 定 | |
| 定期メンテナンス | 105 |
| 性 | |
| 性能指標 | 25 |
| 操 | |
| 操作員の要件 | 13 |
| 専門作業員 | 14 |
| 油圧機器専門作業員 | 14 |
| 研修生 | 15 |
| 空圧機器専門作業員 | 14 |
| 電気技術者 | 14 |
| 梱 | |
| 梱包 | 61 |
| 梱包用記号 | 60 |
| 概 | |
| 概要説明 | 33 |
| 構 | |
| 構造 | 33 |
| 油 | |
| 油圧装置 | 55 |
| 清 | |
| 清掃 | 108 |
| 潤 | |
| 潤滑剤 | 24, 110 |
| 環 | |
| 環境保護 | 24 |
| 用 | |
| 用語の定義 | 10 |
| 用途に従う適切な使用 | 15 |
| 著 | |
| 著作権 | 10 |
| 装 | |
| 装置の誤った使用方法 | 16 |
| 記 | |
| 記号の説明 | 8 |
| 賠 | |
| 賠償責任の制限 | 10 |
| 輸 | |
| 輸送: 社内 | 61 |
| 輸送点検 | 61 |
| 運 | |
| 運転条件 | 32 |
| 適 | |
| 適切な液体 | 87 |
| 開 | |
| 開梱 | 61 |
| 防 | |
| 防錆処理 | 63 |

10.2023 • 078.02/0110 JA • 技術的な仕様は予告なく変更される場合があります。



Postfach (私書箱) 1262 · 71667 Marbach / Erdmannhäuser Straße 57 · 71672 Marbach · Germany

電話 +49 7144.907-0 · ファックス +49 7144.18826 · verkauf@hainbuch.de · www.hainbuch.com

24 時間体制の緊急対応窓口 +49 7144.907-444